



## kameravizsgálati jegyzőkönyv

dátum: 2016.10.10	rendelési szám:	időjárás: száraz, derült	kezelő: Hetey István	jegyzőkönyv száma: 1	csatornaszakasz Nr.:
jelenlevők:	jármű: HJV-799	kamera: Triton 2	métermegadás: 0,94	tisztított: igen	osztályozás:


helyiség: Demecser	terv nr.1:	hossza csatorn.: 35.34 m
utca: Gábor Á. u. 2 sz.	csatorna nr.:	-tól: 1
fekvés: utca	videószalag: 102	-ig: 3

vizsgálat oka: Általános állapotvizsgálat	profil: ná 300 mm
csatorna típusa: szennyvíz	anyag: beton
vízvédelmi terület:	belső védelem: foglalt

megjegyzés:

1:1000 pozíció

megfigyelések

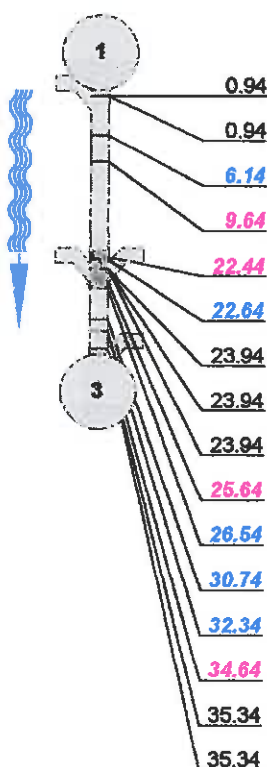

csatornaszakasz vége 1

becsatlakozás, 03 óra

szilárd lerakódás, kisebb, tól 05 íg 07 óra

erős kimaródás, tól 10 íg 02 óra

szilárd lerakódás, kisebb, tól 04 íg 08 óra

kisebb repedés, radiális, tól 12 íg 12 óra

köztes akna 2

becsatlakozás, 03 óra

becsatlakozás, 09 óra

erős kimaródás, tól 09 íg 03 óra

szilárd lerakódás, kisebb, tól 04 íg 08 óra



szilárd lerakódás, kisebb, tól 04 íg 08 óra

szilárd lerakódás, kisebb, tól 04 íg 08 óra

toldat erősen repedt, tól 04 íg 08 óra

csatornaszakasz vége 3

becsatlakozás, 08 óra

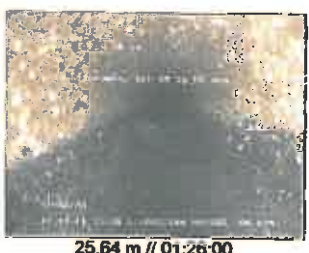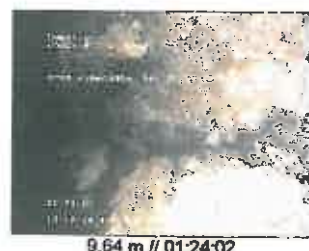


Demecester, Gábor Á. u. 2 sz., beton, hossza: 2m, ná 300 mm, hossza csatorn.: 35.34 m

1

3

Közepes lejtés: -0.04%

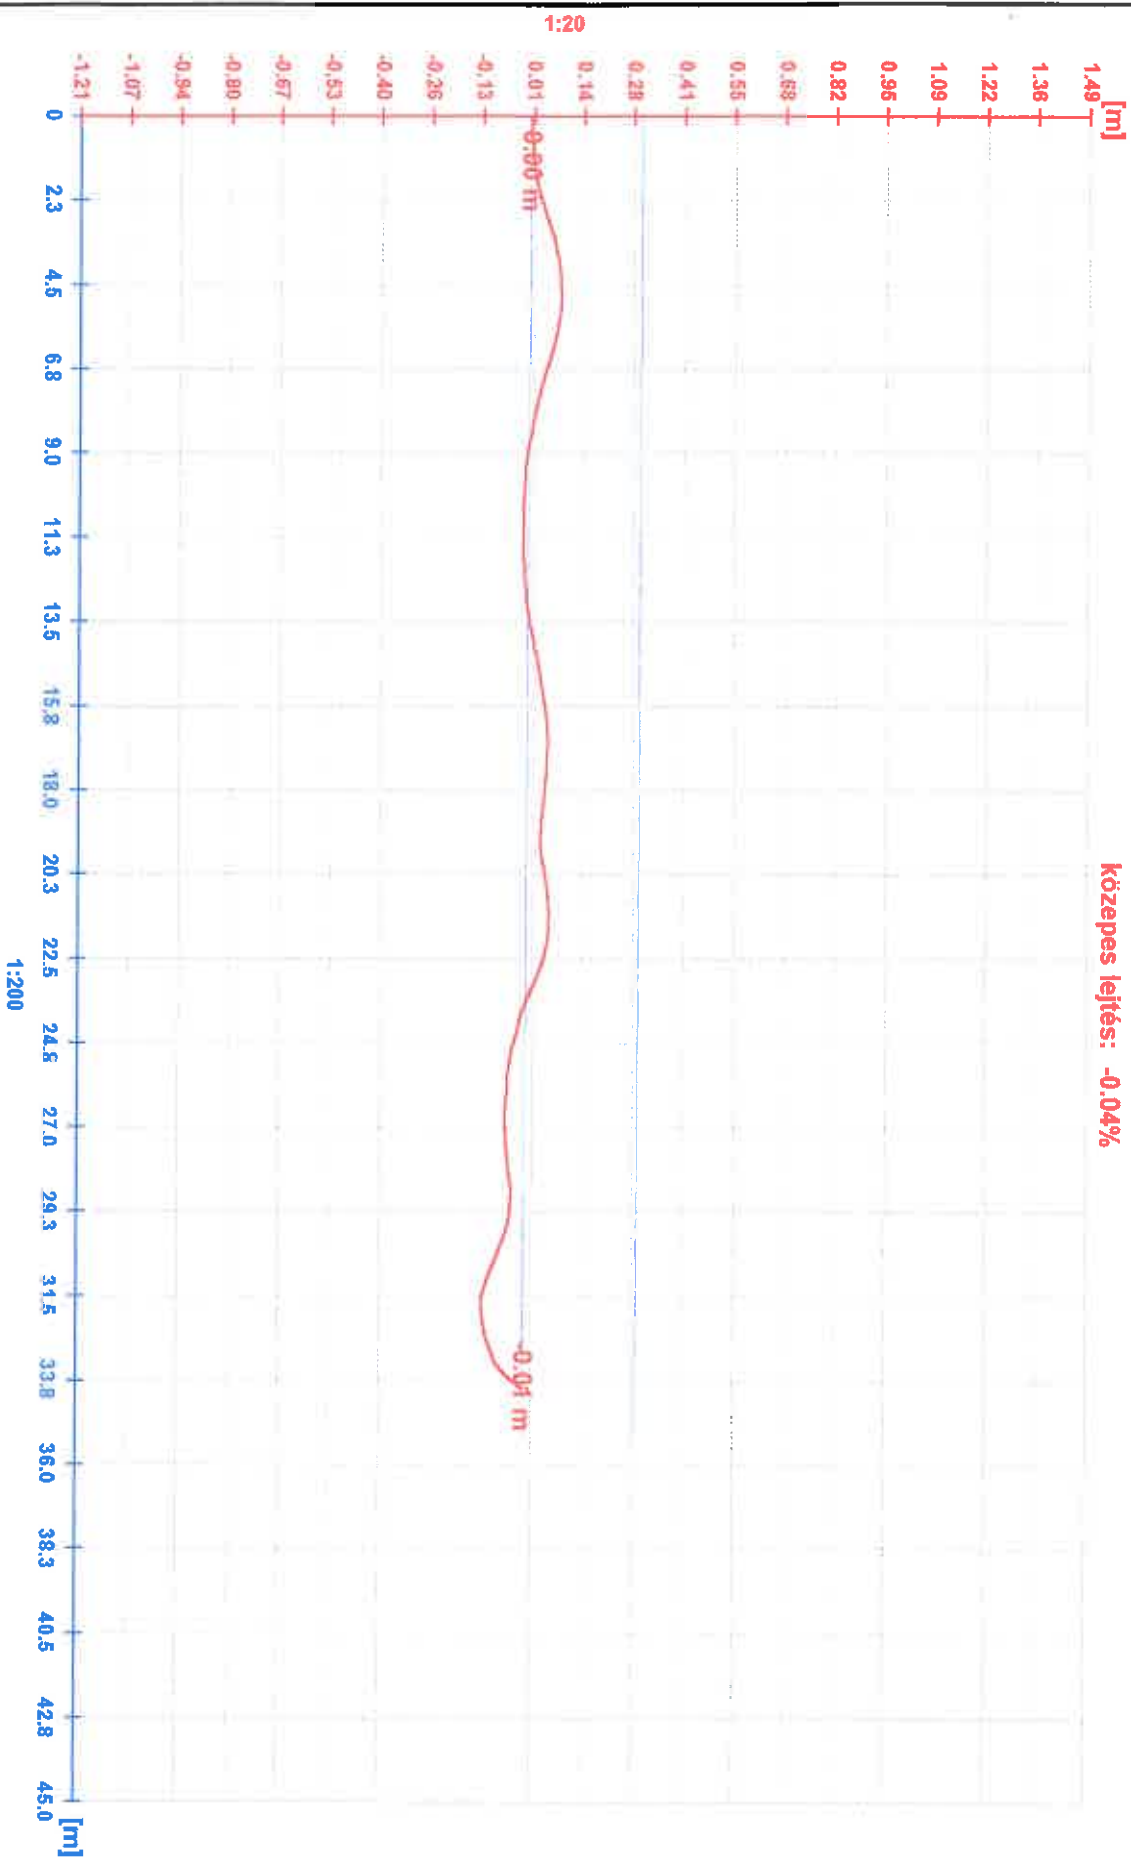



## kameravizsgálati jegyzőkönyv

dátum: <b>2016.10.10</b>	rendelési szám:	időjárás: <b>száraz, derült</b>	kezelő: <b>Hetey István</b>	jegyzőkönyv száma: <b>3</b>	csatornaszakasz Nr.:
jelenlevők:	jármű: <b>HJV-799</b>	kamera: <b>Triton 2</b>	métermegadás: <b>0,94</b>	tisztított: <b>Igen</b>	osztályozás:


helyiség: <b>Demecser</b>	terv nr.1:	hossza csatorn.: <b>24.64 m</b>
utca: <b>Gábor Á. u.</b>	csatorna nr.:	-től: <b>3</b>
fekvés: <b>utca</b>	videószalag: <b>102</b>	-ig: <b>4</b>

vizsgálat oka: <b>Általános állapotvizsgálat</b>	profil:	ná <b>300 mm</b>
csatorna típusa: <b>szennyvíz</b>	anyag:	beton    hossza: <b>2m</b>
vízvédelmi terület:	belső védelem:	
	foglalt:	

megjegyzés:

1:1000    pozíció

megfigyelések

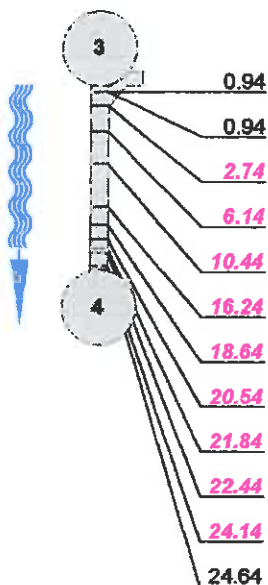

csatornaszakasz kezdete 3

becsatlakozás, 08 óra

**erős kimaródás, től 09 ig 03 óra**

**tömitőgyűrű erősen belóg, től 01 ig 03 óra**

**tömitőgyűrű erősen belóg, től 02 ig 03 óra**

**tömitőgyűrű erősen belóg, től 12 ig 12 óra**

**tömitőgyűrű erősen belóg, től 09 ig 11 óra**


**tömitőgyűrű erősen belóg, től 12 ig 12 óra**

**lyuk, től 02 ig 04 óra**

**toldal lyukas, től 02 ig 04 óra**

**lyuk, től 07 ig 05 óra**

cső vége 4

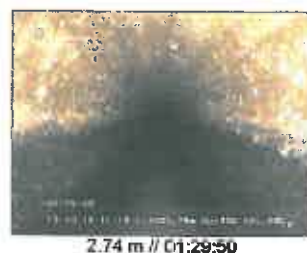

2.74 m // 01:29:50




6.14 m // 01:30:08



10.44 m // 01:30:34



16.24 m // 01:31:05

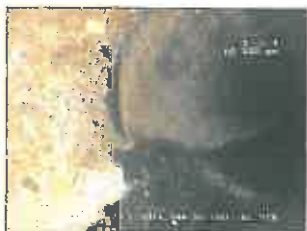


24.64 m // 01:31:05

Demecser, Gábor Á. u., beton, hossza: 2m, ná 300 mm, hossza csatorn.: 24.64 m

3

4

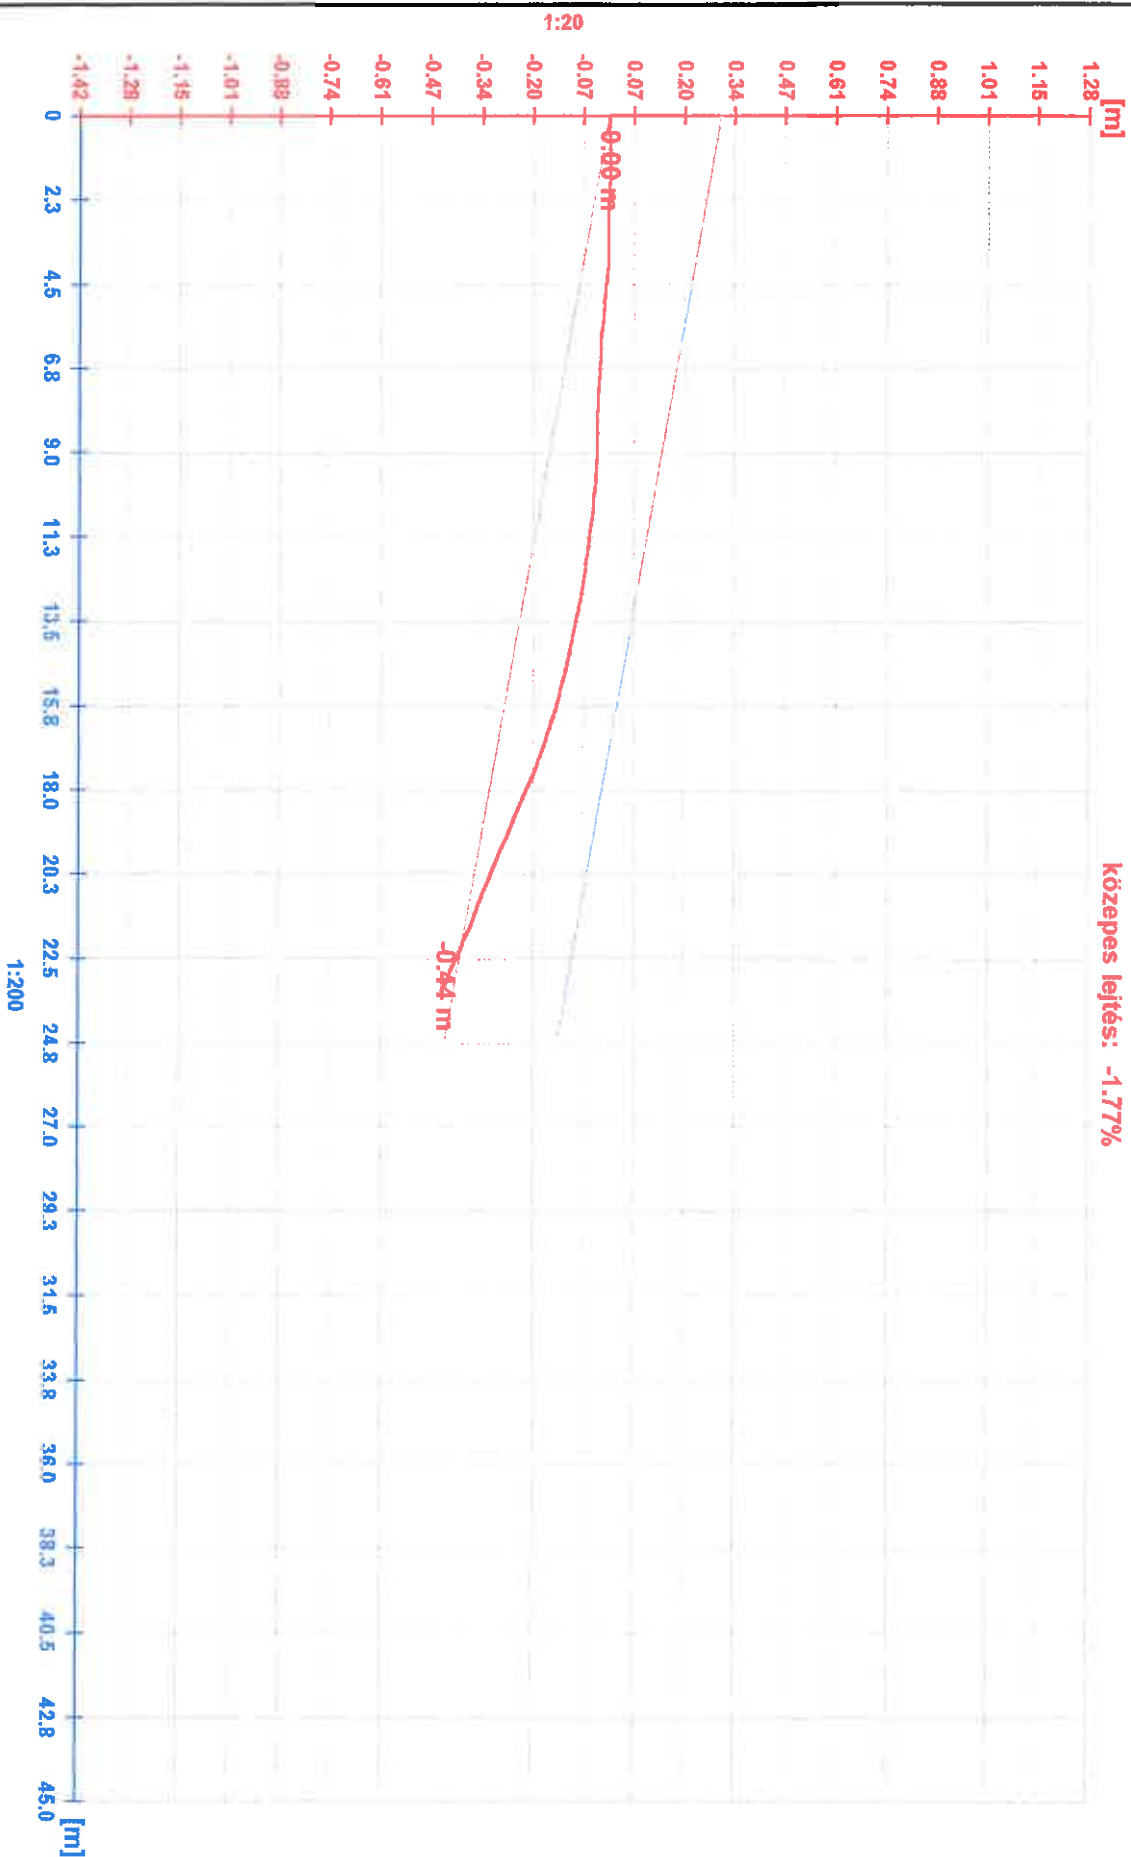

## fotók

helyiség: <b>Demecser</b>	utca: <b>Gábor Á. u.</b>	dátum: <b>2016.10.10</b>	jegyzőkönyv száma: <b>3</b>	csatormaszakasz Nr.:
------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	--------------------------------	----------------------



fotó: 3\_9b, videoszalag száma: 102, 01:32:34  
lyuk, től 02 ig 04 óra



fotó: 3\_10a, videoszalag száma: 102, 01:32:56  
toldat lyukas, től 02 ig 04 óra



## fotók

helyiség: <b>Demecser</b>	utca: <b>Gábor Á. u.</b>	dátum: <b>2016.10.10</b>	jegyzőkönyv száma: <b>3</b>	csatornaszakasz Nr.:
------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	--------------------------------	----------------------



fotó: 3\_11a, videoszalag száma: 102, 01:33:44  
lyuk, től 07 ig 05 óra





Nyírségvíz ZRT.

Tó u. 5.


H-4400 Nyíregyháza

Tel: +36 42 523-600, Fax: +36 42 438-060

**kameravizsgálati jegyzőkönyv**

dátum: <b>2016.10.10</b>	rendelési szám:	időjárás: <b>száraz, derült</b>	kezelő: <b>Hetey István</b>	jegyzőkönyv száma: <b>2</b>	csatornaszakasz Nr.:
jelenlevők:	jármű: <b>HJV-799</b>	kamera: <b>Triton 2</b>	métermegadás: <b>0,94</b>	tisztított: <b>Igen</b>	osztályozás:

helyiség: <b>Demecser</b>	terv nr.1:	hossza csatorn.: <b>27.84 m</b>
utca: <b>Gábor Á. u.</b>	csatorna nr.:	-tól: <b>4</b>
fekvés: <b>utca</b>	videószalag: <b>102</b>	-ig: <b>5</b>
vizsgálat oka: <b>Általános állapotvizsgálat</b>	profil:	ná 300 mm
csatorna típusa: <b>szennyvíz</b>	anyag:	<b>PVC</b> hossza: <b>5m</b>
vízvédelmi terület:	belső védelem:	
megjegyzés:	foglalt:	

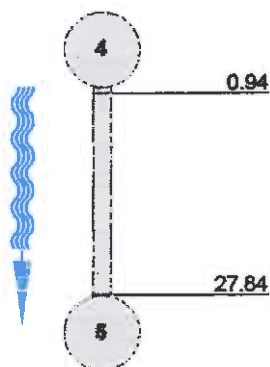**1:1000 pozíció****megfigyelések**

csatornaszakasz kezdete 4

csatornaszakasz vége 5

Demecei, Gábor Á. u., PVC, hossza: 5m, ná 300 mm, hossza csatorn.: 27.84 m

4

közepes lejtés: -0.73%



5