



Nyírségvíz ZRT.
Tó u. 5.
H-4400 Nyíregyháza
Tel: +36 42 523-600, Fax: +36 42 438-060

kameravizsgálati jegyzőkönyv


dátum: 2016.10.11	rendelési szám:	időjárás: száraz, derült	kezelő: Hetey István	jegyzőkönyv száma: 4	csatornaszakasz Nr.:
jelenlevők:	jármű: HJV-799	kamera: Triton 2	métermegadás: 0,94	tisztított: igen	osztályozás:

helyiség: Demecser	terv nr.1:	hossza csatorn.: 29.64 m
utca: Szent István u.	csatorna nr.:	-tól: 1
fekvés: utca	videószalag: 102	-ig: 2


vizsgálat oka: Általános állapotvizsgálat	profil:	ná 300 mm
csatorna típusa: szennyviz	anyag:	beton hossz: 2m
vízvédelmi terület:	belső védelem:	
megjegyzés:		

1:1000 pozíció

megfigyelések

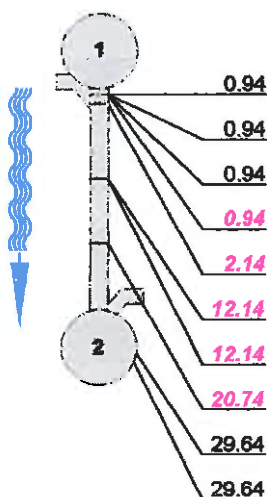

csatornaszakasz kezdete 1
becsatlakozás, 03 óra
becsatlakozás, 03 óra
erős kimaródás, től 10 ig 02 óra
toldatnál vízbetörés, 12 óra
toldatnál vízbetörés, 02 óra
tömitőgyűrű erősen belóg, től 10 ig 02 óra
tömitőgyűrű erősen belóg, től 10 ig 02 óra
csatornaszakasz vége 2
becsatlakozás, 09 óra

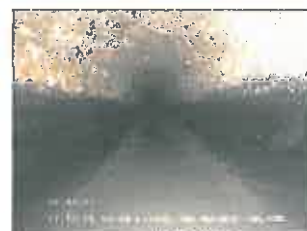


0.94 m // 01:34:11




2.14 m // 01:34:33



12.14 m // 01:35:32

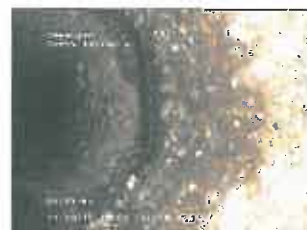

12.14 m // 01:35:32

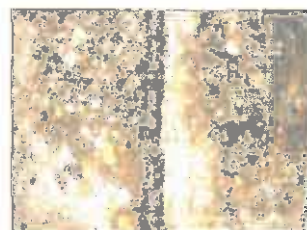


20.74 m // 01:36:34

Demecester, Szent István u., beton, hossza: 2m, ná 300 mm, hossza csatorn.: 29.64 m

1

2

közepes lejtés: -0.52%

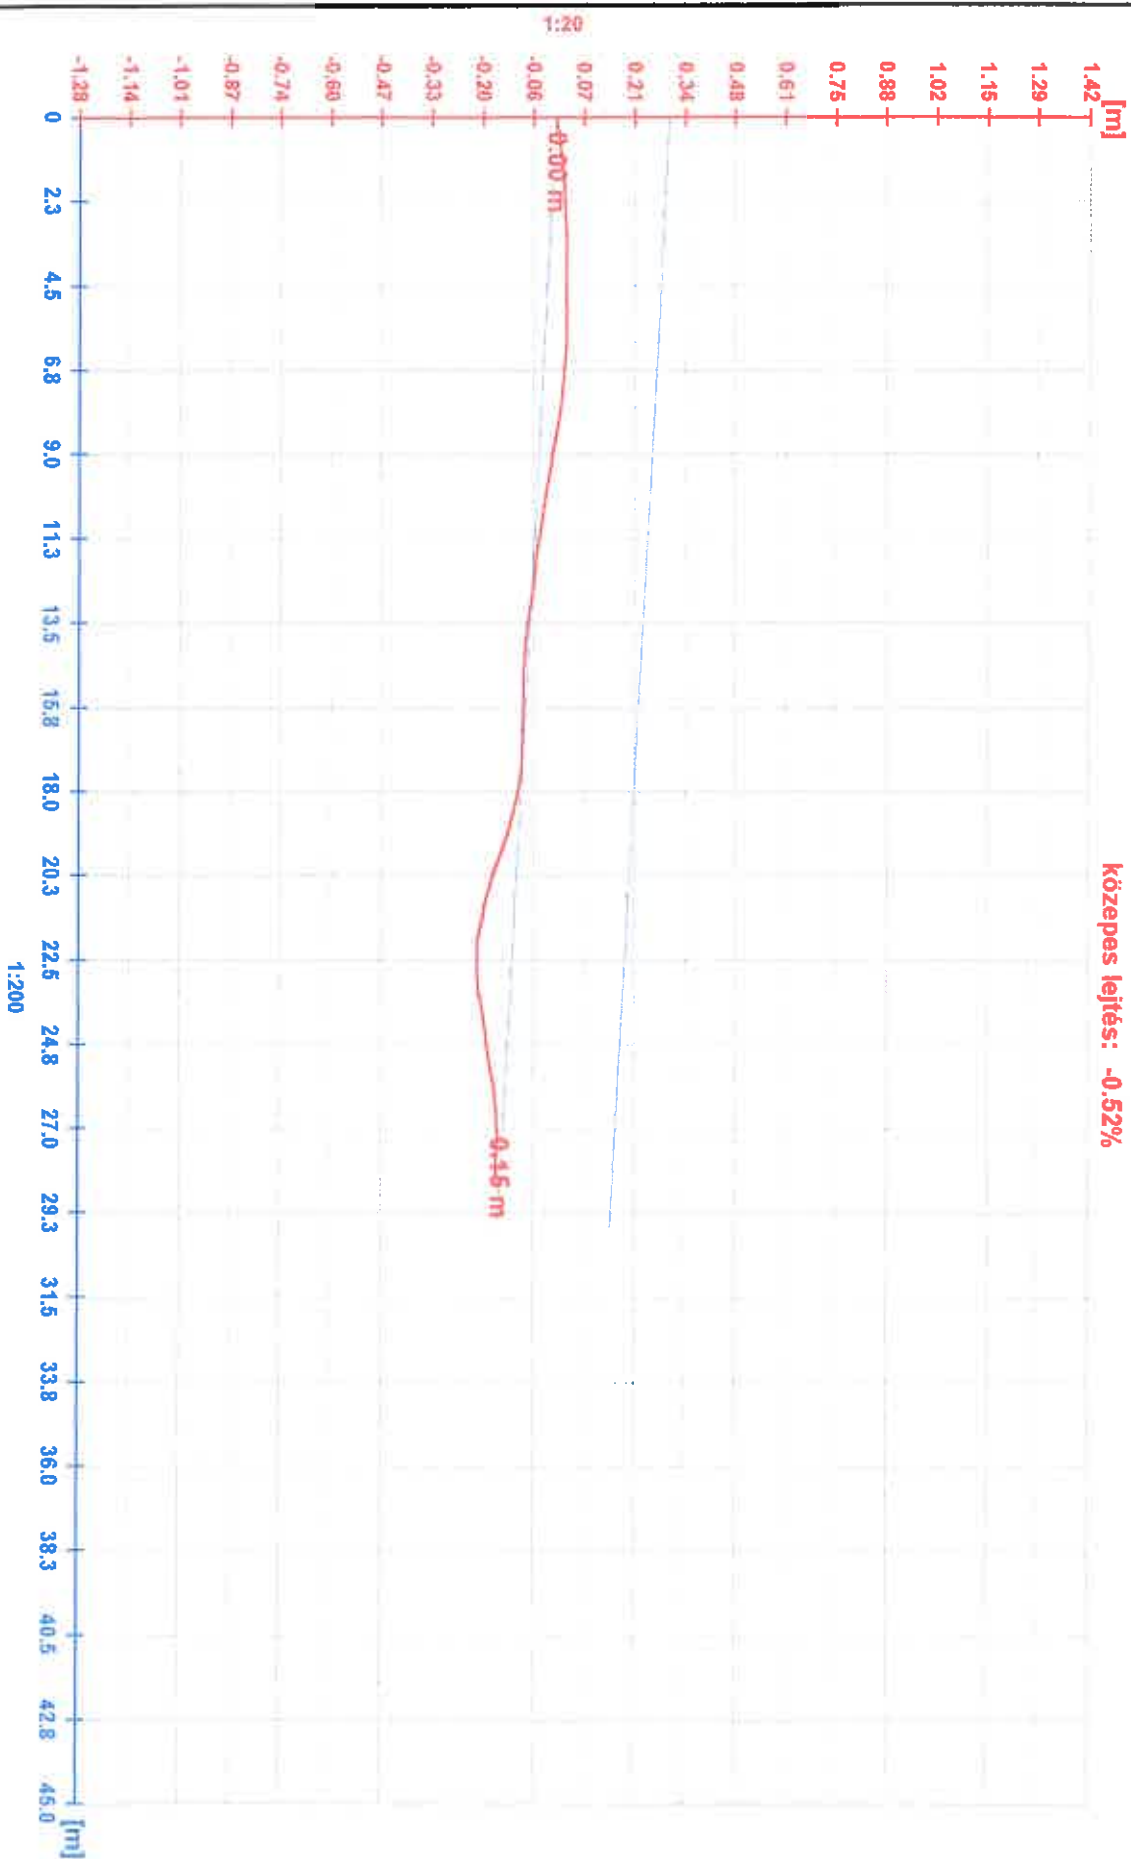

fotók

helyiség: Demecser	utca: Szent István u.	dátum: 2016.10.11	jegyzőkönyv száma: 4	csatornaszakasz Nr.:
------------------------------	---------------------------------	-----------------------------	--------------------------------	----------------------



fotó: 4_6a, videoszalag száma: 102, 01:35:32
toldatnál vízbetörés, 02 óra



fotó: 4_7a, videoszalag száma: 102, 01:35:32
tömlőgyűrű erősen belóg, től 10 ig 02 óra




kameravizsgálati jegyzőkönyv

dátum: 2016.10.11	rendelési szám:	időjárás: száraz, derült	kezelő: Hetey István	jegyzőkönyv száma: 5	csatornaszakasz Nr.:
jelenlevők:	jármű: HJV-799	kamera: Triton 2	métermegadás: 0,94	tisztított: igen	osztályozás:

helyiség: Demecser	terv nr.1:	hossza csatorn.: 78.64 m
utca: Szent István u.	csatorna nr.:	-től: 2
fekvés: utca	videószalag: 102	-ig: 6
vizsgálat oka: Általános állapotvizsgálat	profil:	ná 300 mm
csatorna típusa: szennyviz	anyag:	beton hossza: 2m
vízvédelmi terület:	belső védelem:	
	foglalt:	
megjegyzés:		

1:1000 pozíció

megfigyelések

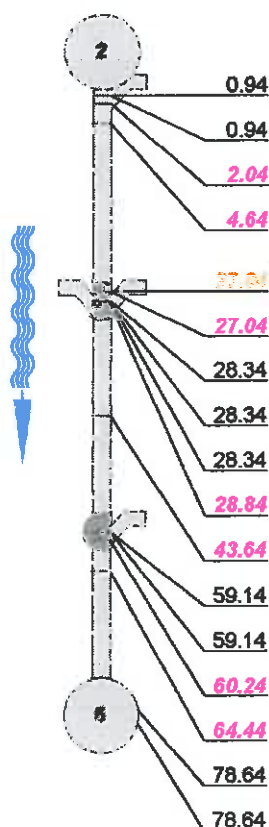

csatornaszakasz kezdete 2

becsatlakozás, 09 óra

erős kikavicsosodás, től 08 lg 04 óra

tömitőgyűrű erősen belóg, től 11 lg 01 óra

toldat közepesre repedt, től 09 lg 03 óra

toldatnál vízbetörés, től 09 lg 03 óra

köztes akna 3

becsatlakozás, 09 óra

becsatlakozás, 03 óra

toldatnál vízbetörés, től 12 lg 03 óra

toldatnál vízbetörés, 04 óra

köztes akna 4

becsatlakozás, 09 óra

toldatnál vízbetörés, 04 óra

toldatnál vízbetörés, 08 óra

szilárd lerakódás, kisebb, től 04 lg 08 óra

csatornaszakasz vége nem elérhető (ellenirányú vizsgálat)




2.04 m // 01:38:10



4.64 m // 01:38:40



27.04 m // 01:40:27

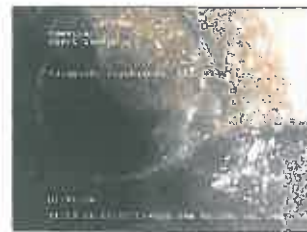

28.84 m // 01:41:04




43.64 m // 01:42:50

Demecester, Szent István u., beton, hossza: 2m, ná 300 mm, hossza csatorn.: 78.64 m

2

5

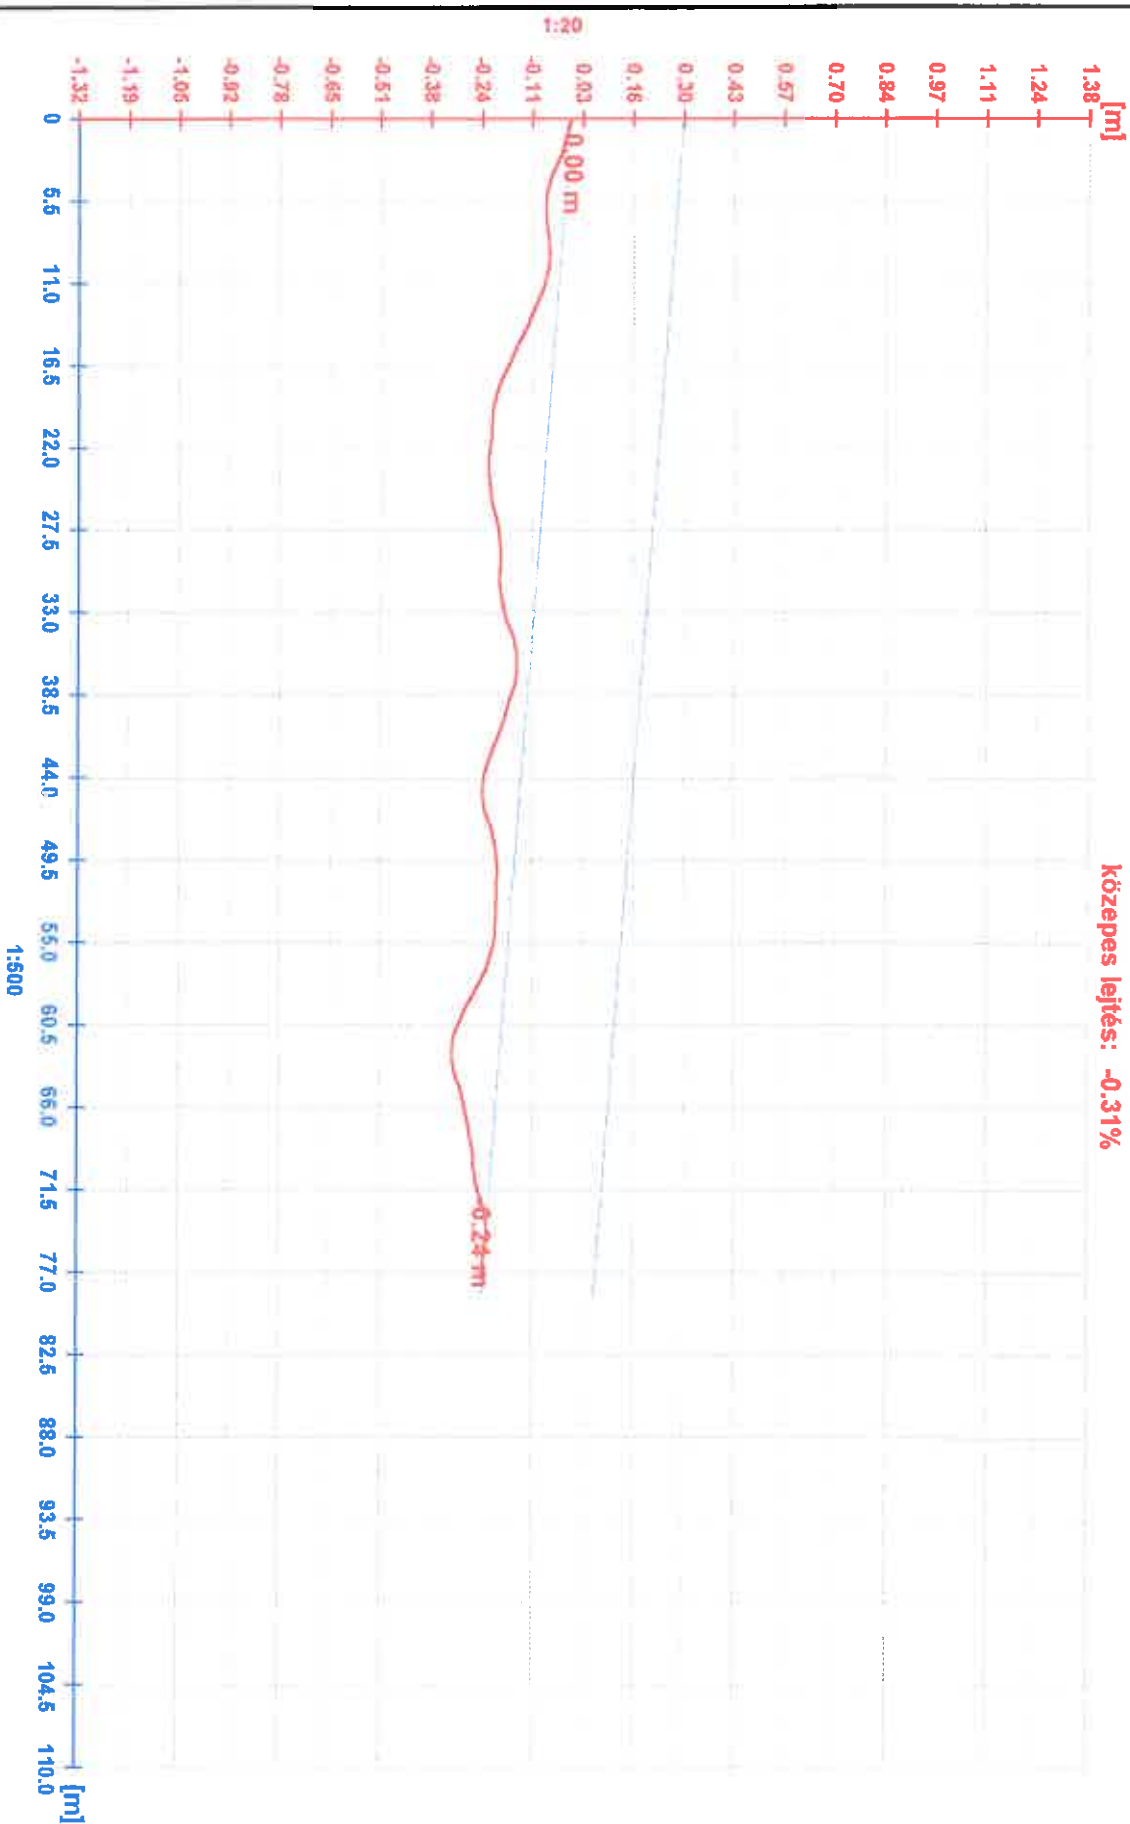




kameravizsgálati jegyzőkönyv

dátum: 2016.10.11	rendelési szám:	időjárás: száraz, derült	kezelő: Hetey István	jegyzőkönyv száma: 6	csatornaszakasz Nr.:
jelenlevők:	jármű: HJV-799	kamera: Triton 2	métermegadás: 0,94	tisztított: igen	osztályozás:

helyiség: Demecser	terv nr.1:	hossza csatorn.: 7.74 m
utca: Szent István u.	csatorna nr.:	-től: 5
fekvés: utca	videószalag: 102	-ig:
vizsgálat oka: Általános állapotvizsgálat	profil:	ná 300 mm
csatorna típusa: szennyvíz	anyag:	beton hossza: 2m
vízvédelmi terület:	belső védelem:	
megjegyzés:	foglalt:	

1:1000 pozíció

megfigyelések

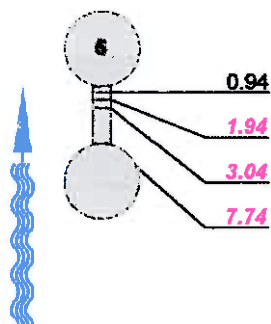

csatornaszakasz kezdete 5
toldatnál vízbetörés, 04 óra
erős kikavicsosodás, től 07 íg 05 óra
ellenirányú vizsgálat (akadály elérve)



1.94 m // 01:48:39



3.04 m // 01:48:58



7.74 m // 01:50:01

Demeccser, Szent István u., beton, hossza: 2m, ná 300 mm, hossza csatorn.: 7.74 m

5

