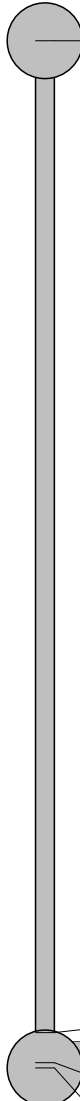


Szakaszvizsgálat - 2017.06.15. - Fáy5

Vizsgálat időpontja (dátum) 2017.06.15., 10:19	Kamera KS135	Időjárási viszonyok nincs csapadék	Objektum megnevezése Fáy5	Nr. 172
Projekt neve Nyírbátor_2017		Berendezések (jármű) NHH-096	Vizsgálatot végző dolgozó neve Virágh Dávid	Feladat száma

Település Nyírbátor	Felső akna elnevezése A-fáy-31hsz	Szokásos egyedi csőhossz [m] 1,00
Utca Fáy A.	Alsó akna elnevezése A-fáy-33hsz	Szakasz hossza a cső elejétől, végétől [m] 29,69
		Vizsgált hosszúság [m] 29,69

Profiltípus [mm] kör 300mm	Alkalmazott kameratechnika önjáró kamera
Peremtípus	Vizsgálati eljárás TV-kamerás felülvizsgálat
Csatornatípus	Vizsgálat iránya 1
Cső anyaga beton	Tisztítás elvégezve igen
	Leírás (megjegyzések)

1:219	m+	Kód	Megfigyelés	Frame száma	Fénykép	pontszám
<p>A-fáy-31hsz</p> 						
0.00	BCDXP	Kezdo csomópont		00:00:00		
28.67	BBAC	Gyökerek, összetett gyökérzet, 30% keresztmetszet csökkenés 9 óra -tól(tol) 2 óra		00:07:14		
29.54	BCAAA	Csatlakozás, elágazás - cső egység előre gyártott csatlakozóelemmel, csatlakozás nyitva, 200mm 9 óra		00:08:04		
29.69	BCEXP	Végcsomópont		00:08:11		

Szakaszképek - 2017.06.15. - Fáy5

Település Nyírbátor	Utca Fáy A.	Vizsgálat időpontja (dátum) 2017.06.15.	Objektum megnevezése Fáy5	Feladat száma
------------------------	----------------	--	------------------------------	---------------



Fáy5_38050c23-01af-42dc-bc94-7a2b2d9929e7_20170615_102025_240.jpg, 00:00:00, 0.00
Kezdo csomópont



Fáy5_ce824311-e3fe-4dfa-8b2b-f75ae3ec2c81_20170615_102031_529.jpg, 00:00:00, 0.00
Kezdo csomópont



Fáy5_db481a43-790d-4739-86cb-6568112865fd_20170615_104744_132.jpg, 00:07:14, 28.67
Gyökerek, összetett gyökérzet, 30% keresztmetszet



Fáy5_c229682c-2a1c-4e1c-9ecc-29839aee7a8f_20170615_104843_285.jpg, 00:08:04, 29.54
Csatlakozás, elágazás - cso egység előre gyártott



Fáy5_e3b6fa9d-8025-4406-a57b-f0b96b184185_20170615_104856_558.jpg, 00:08:11, 29.69
Végcsomópont



Fáy5_f9aa0b67-ac2e-47ab-af71-b54dfceb0ae7_20170615_104902_727.jpg, 00:08:11, 29.69
Végcsomópont

Lejtésgörbe - 2017.06.15. - Fáy5

Objektum megnevezése Fáy5	Vizsgálat időpontja (dátum) 2017.06.15.	Vizsgálat ideje (óra) 10:19	Vizsgálatot végző dolgozó neve Virágh Dávid		Utca Fáy A.	Vizsgálat iránya 1	Szakasz hossza a cso elejétől, végétől [m] 29,61
Profiltípus kör	Profilmagasság [mm] 300	Profilszélesség [mm] 300	Felső akna elnevezése A-fáy-31hsz	Alsó akna elnevezése A-fáy-33hsz	Település Nyírbátor		Megmérve -0,10
Cso anyaga beton	Kamera KS135	Berendezések (jármű) NHH-096	Kezdo magasság 0,00	Végmagasság -0,03			Csovezeték típus Szakasz

Lejtésmérés

