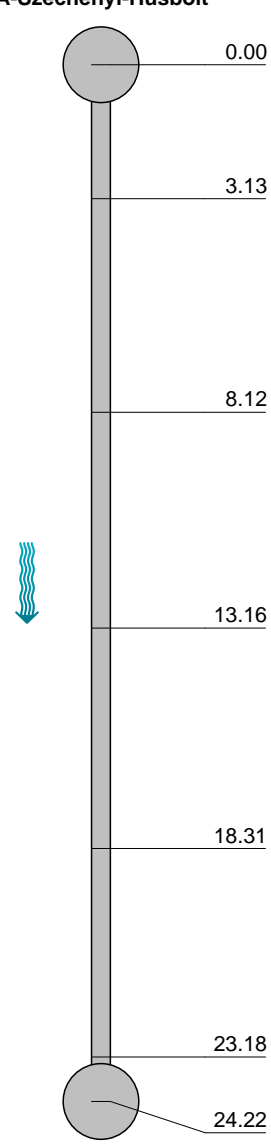


Szakaszvizsgálat - 2016-12-09 - Széchenyi1

Vizsgálat időpontja (dátum) 2016.12.09.	Vizsgálat ideje (óra) 15:00	Időjárási viszonyok nincs csapadék	Objektum megnevezése Széchenyi1	Nr. 61
Projekt neve Mátészalka	Kamera KS135	Berendezések (jármű) NHH096	Vizsgálatot végző dolgozó neve Virágh Dávid	Feladat száma 20160329/001

Város Mátészalka	Befolyó csomópontok elnevezése A-Széchenyi-Hűsolt	Szokásos egyedi csőhossz [m] 0,00
Utcanév Széchenyi	Lefolyó csomópontok elnevezése A-Széchenyi-3hsz.	Szakasz hossza a cső elejétől, végétől [m] 24,22
		Vizsgált hosszúság [m] 24,22

Peremtípus kör 300mm	Alkalmazott kameratechnika önjáró kamera
Csatornatípus beton	Vizsgálati eljárás TV-kamerás felülvizsgálat
	Vizsgáló iránya 1
	Tisztítás elvégezve igen
	Leírás (megjegyzések)

1:177	m+	Kód	Megfigyelés	Frame száma	Fénykép	pontszám
A-Széchenyi-Hűsolt						
	0.00	BCDXP	Kezdo csomópont	00:00:00		
	3.13	BAN	Porózus cso, a cso anyaga porózusnak látszik (pl.gyártási hiba miatt) 12 óra -tól(tol) 11 óra, Csocsatlakozásnál / repedezett kötés	00:00:56		
	8.12	BAN	Porózus cso, a cso anyaga porózusnak látszik (pl.gyártási hiba miatt) 12 óra -tól(tol) 11 óra, Csocsatlakozásnál	00:01:36		
	13.16	BAN	Porózus cso, a cso anyaga porózusnak látszik (pl.gyártási hiba miatt) 12 óra -tól(tol) 11 óra, Csocsatlakozásnál / repedezett kötés	00:02:34		
	18.31	BAN	Porózus cso, a cso anyaga porózusnak látszik (pl.gyártási hiba miatt) 12 óra -tól(tol) 11 óra, Csocsatlakozásnál / repedezett kötés	00:03:14		
	23.18	BAN	Porózus cso, a cso anyaga porózusnak látszik (pl.gyártási hiba miatt) 12 óra -tól(tol) 11 óra, Csocsatlakozásnál / repedezett kötés	00:04:01		
	24.22	BCEXP	Végcsomópont	00:04:29		
A-Széchenyi-3hsz.						

Szakaszképek - 2016-12-09 - Széchenyi1

Város Mátészalka	Utcanev Széchenyi	Vizsgálat időpontja (dátum) 2016.12.09.	Objektum megnevezése Széchenyi1	Feladat száma 20160329/001
---------------------	----------------------	--	------------------------------------	-------------------------------



Széchenyi1_734e710d-dc84-4425-9882-9b6b40ed035a_20161209_150201_549.jpg, 00:00:00, 0.00
Kezdo csomópont



Széchenyi1_734e710d-dc84-4425-9882-9b6b40ed035a_20161209_150308_824.jpg, 00:00:56, 3.13
Porózus csó, a csó anyaga porózusnak látszik (pl.gyártási hiba miatt) 12 óra -tól(tol) 11 óra, Csocsatlakozásnál



Széchenyi1_734e710d-dc84-4425-9882-9b6b40ed035a_20161209_150408_471.jpg, 00:01:36, 8.12
Porózus csó, a csó anyaga porózusnak látszik (pl.gyártási hiba miatt) 12 óra -tól(tol) 11 óra, Csocsatlakozásnál



Széchenyi1_734e710d-dc84-4425-9882-9b6b40ed035a_20161209_150613_365.jpg, 00:03:14, 18.31
Porózus csó, a csó anyaga porózusnak látszik (pl.gyártási hiba miatt) 12 óra -tól(tol) 11 óra, Csocsatlakozásnál

Szakaszképek - 2016-12-09 - Széchenyi1


Város Mátészalka	Utcanev Széchenyi	Vizsgálat időpontja (dátum) 2016.12.09.	Objektum megnevezése Széchenyi1	Feladat száma 20160329/001
---------------------	----------------------	--	------------------------------------	-------------------------------



Széchenyi1_734e710d-dc84-4425-9882-9b6b40ed035a_20161209_150724_819.jpg, 00:04:01, 23.18
Porózus csó, a csó anyaga porózusnak látszik (pl.gyártási hiba miatt) 12 óra -tól(tol) 11 óra, Csocsatlakozásnál



Széchenyi1_734e710d-dc84-4425-9882-9b6b40ed035a_20161209_150747_158.jpg, 00:04:29, 24.22
Végcsomópont

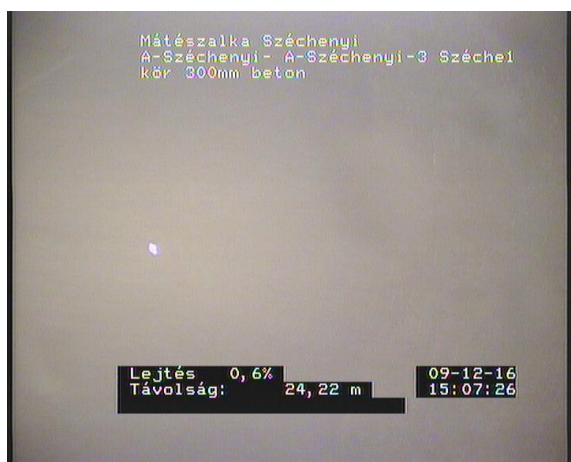

Széchenyi1_734e710d-dc84-4425-9882-9b6b40ed035a_20161209_150755_765.jpg, 00:04:29, 24.22
Végcsomópont

Lejtési görbe - 2016-12-09 - Széchenyi1

Objektum megnevezése Széchenyi1	Vizsgálat időpontja (dátum) 2016.12.09.	Vizsgálat ideje (óra) 15:00	Vizsgálatot végző dolgozó neve Virágh Dávid		Utcanév Széchenyi	Vizsgála iránya 1	Szakasz hossza a cső elejétől, végétől [m] 24,32
Profiltípus kör	Profilmagasság [mm] 300	Profilszélesség [mm] 300	Befolyó csomópontok elnevezése A-Széchenyi-Hűsbolt	Lefolyó csomópontok elnevezése A-Széchenyi-3hsz.	Város Mátészalka		Megmérve -0,14
Cső anyaga beton	Kamera KS135	Berendezések (jármű) NHH096	Kezdo magasság 0,00	Végmagasság -0,03			Csővezeték típus Szakasz

Lejtés [%]

