

Szakaszvizsgálat - 2016-06-29 - Csokonay-Mátyás k.

Vizsgálat időpontja (dátum) 2016.06.29.	Vizsgálat ideje (óra) 14:31	Időjárási viszonyok nincs csapadék	Objektum megnevezése Csokonay-Mátyás k.	Nr. 8
Projekt neve Mátészalka	Kamera KS135	Berendezések (jármű) NHH096	Vizsgálatot végző dolgozó neve Hatvani István	Feladat száma 20160329/001

Város Mátészalka	Befolyó csomópontok elnevezése A-Csok-33sz.	Szokásos egyedi csőhossz [m] 0,00
Utcanév Csokonay út	Lefolyó csomópontok elnevezése A-Csok-Mátyás király	Szakasz hossza a cső elejétől, végétől [m] 91,61
		Vizsgált hosszúság [m] 91,61

Peremtípus kör 200mm	Alkalmazott kameratechnika önjáró kamera
Csatornatípus gravitációs elvezetés zárt szelvényben, szennyvíz	Vizsgálati eljárás TV-kamerás felülvizsgálat
Cső anyaga polivinil-klorid	Vizsgáló iránya 1
	Tisztítás elvégezve igen
	Leírás (megjegyzések)


1:669	m+	Kód	Megfigyelés	Frame száma	Fénykép	pontszám
A-Csok-33sz.						
	0.00	BCDXP	Kezdo csomópont	00:00:09		
	0.00	BCAAA	Csatlakozás, elágazás - cso egység előre gyártott csatlakozóelemmel, csatlakozás nyitva, 160mm 9 óra	00:00:17		
	2.56	A01 BDDDB	Vízszint, zavaros vagy elszíneződött, 25%, szakaszhiba kezdete #	00:00:42		
	27.93	B01 BDDDB	Vízszint, zavaros vagy elszíneződött, 25%, szakaszhiba vége #	00:28:21		
	34.43	BCAAA	Csatlakozás, elágazás - cso egység előre gyártott csatlakozóelemmel, csatlakozás nyitva, 160mm 3 óra	00:15:26		
	44.90	BCAAA	Csatlakozás, elágazás - cso egység előre gyártott csatlakozóelemmel, csatlakozás nyitva, 160mm 9 óra	00:17:17		
	85.76	BCCAY	A vezeték görbülete balra, 10° irányváltás	00:22:13		
	91.61	BCEXP	Végcsomópont	00:23:58		
A-Csok-Mátyás király						

Szakaszképek - 2016-06-29 - Csokonay-Mátyás k.

Város Mátészalka	Utcanév Csokonay út	Vizsgálat idopontja (dátum) 2016.06.29.	Objektum megnevezése Csokonay-Mátyás k.	Feladat száma 20160329/001
---------------------	------------------------	--	--	-------------------------------



Csokonay-Mátyás
k_edfb757d-0d9e-4dbc-893a-9a296f42fe8a_20160629_1455
16_355.jpg, 00:00:09, 0.00
Kezdő csomópont

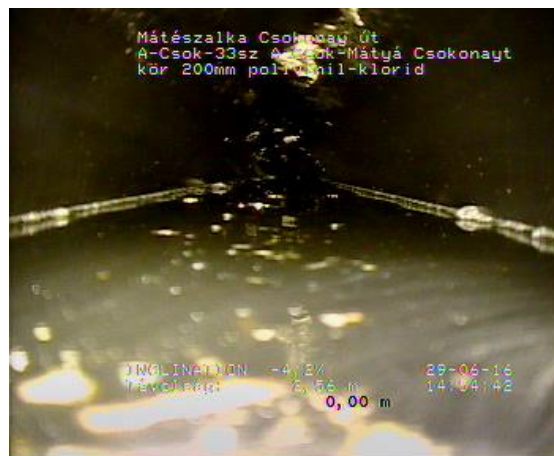

_20160630_121633_951.jpg, 00:00:42, 2.56
Vízszint, zavaros vagy elszíneződött, 25%, szakaszhiba
kezdeté #



Csokonay-Mátyás
k_edfb757d-0d9e-4dbc-893a-9a296f42fe8a_20160629_1518
35_312.jpg, 00:22:13, 85.76
A vezeték görbülete balra, 10° irányváltás



Csokonay-Mátyás
k_edfb757d-0d9e-4dbc-893a-9a296f42fe8a_20160629_1520
25_928.jpg, 00:23:58, 91.61
Végcsomópont

Lejtési görbe - 2016-06-29 - Csokonay-Mátyás k.

Objektum megnevezése Csokonay-Mátyás k.	Vizsgálat időpontja (dátum) 2016.06.29.	Vizsgálat ideje (óra) 14:31	Vizsgálatot végző dolgozó neve Hatvani István		Utcanév Csokonay út	Vizsgála iránya 1	Szakasz hossza a csó elejétől, végétől [m] 86,79
Profiltípus kör	Profilmagasság [mm] 200	Profilszélesség [mm] 200	Befolyó csomópontok elnevezése A-Csok-33sz.	Lefolyó csomópontok elnevezése A-Csok-Mátyás király	Város Mátészalka		Megmérve 1,16
Cso anyaga polivinil-klorid	Kamera KS135	Berendezések (jármű) NHH096	Kezdo magasság 0,00	Végmagasság 1,00			Csovezeték típus Szakasz

Lejtés [%]

