


Szakaszvizsgálat - 2016-06-29 - Fek-3sz-Táncsics

Vizsgálat időpontja (dátum) 2016.06.29.	Vizsgálat ideje (óra) 11:43	Időjárási viszonyok nincs csapadék	Objektum megnevezése Fek-3sz-Táncsics	Nr. 5
Projekt neve Mátészalka	Kamera KS135	Berendezések (jármű) NHH096	Vizsgálatot végző dolgozó neve Hatvani István	Feladat száma 20160329/001

Város Mátészalka	Befolyó csomópontok elnevezése A-Fek-3sz.	Szakasos egyedi csőhossz [m] 0,00
Utcanév Fekeszegi út	Lefolyó csomópontok elnevezése A-Fek-Táncs.	Szakasz hossza a cső elejétől, végétől [m] 58,23
		Vizsgált hosszúság [m] 58,23

Peremtípus kör 300mm	Alkalmazott kameratechnika önjáró kamera
Csatornatípus elvezetés nyitott szelvényben, szennyvíz	Vizsgálati eljárás TV-kamerás felülvizsgálat
Cső anyaga kemény polivinil-klorid	Vizsgáló iránya 2
	Tisztítás elvégezve igen
	Leírás (megjegyzések)

1:426	m+	Kód	Megfigyelés	Frame száma	Fénykép	pontszám
A-Fek-Táncs.						
	0.00	BCDXP	Kezdo csomópont	00:00:07		
	0.00	BCAAA	Csatlakozás, elágazás - cso egység előre gyártott csatlakozóelemmel, csatlakozás nyitva, 200mm 10 óra	00:00:10		
	0.00	BCAAA	Csatlakozás, elágazás - cso egység előre gyártott csatlakozóelemmel, csatlakozás nyitva, 200mm 2 óra	00:00:17		
	18.85	A01 BDDDB	Vízszint, zavaros vagy elszíneződött, 15%, szakaszhiba kezdete #	00:02:00		
	34.54	B01 BDDDB	Vízszint, zavaros vagy elszíneződött, 15%, szakaszhiba vége #	00:03:57		
	56.40	BCCYB	A vezeték görbülete lefelé,, 10° irányváltás, Csocsatlakozásnál	00:12:21		
A-Fek-3sz.	58.23	BCEXP	Végcsomópont	00:17:25		

Szakaszképek - 2016-06-29 - Fek-3sz-Táncsics

Város Mátészalka	Utcanév Fekeszegi út	Vizsgálat időpontja (dátum) 2016.06.29.	Objektum megnevezése Fek-3sz-Táncsics	Feladat száma 20160329/001
---------------------	-------------------------	--	--	-------------------------------




Fek-3sz-Táncsics_71c83294-78e2-452e-9c57-e6c3da89b9b3_20160629_114559_336.jpg, 00:00:07, 0.00
Kezdo csomópont



Csokonay-4sz-33sz_60cfd94-27dd-4913-ac3d-b6a20352e314_20160629_141211_051.jpg, 00:00:07, 0.00
Kezdo csomópont




Fek-3sz-Táncsics_71c83294-78e2-452e-9c57-e6c3da89b9b3_20160629_114826_609.jpg, 00:02:00, 18.85
Vízszint, zavaros vagy elszíneződött, 15%, szakaszhiba kezdete #

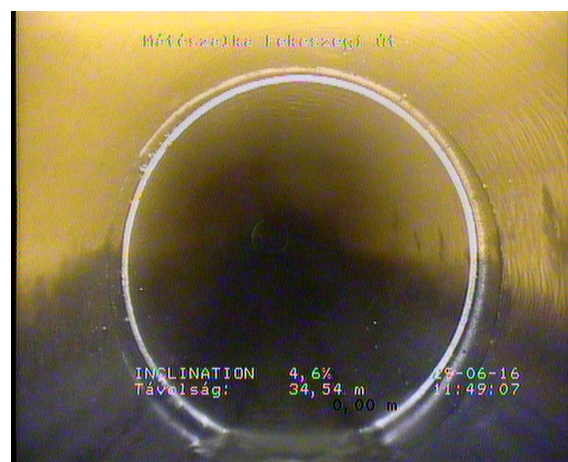

Fek-3sz-Táncsics_71c83294-78e2-452e-9c57-e6c3da89b9b3_20160629_115028_137.jpg, 00:03:57, 34.54
Vízszint, zavaros vagy elszíneződött, 15%, szakaszhiba vége #

Szakaszképek - 2016-06-29 - Fek-3sz-Táncsics

Város Mátészalka	Utcanév Fekeszegi út	Vizsgálat időpontja (dátum) 2016.06.29.	Objektum megnevezése Fek-3sz-Táncsics	Feladat száma 20160329/001
---------------------	-------------------------	--	--	-------------------------------

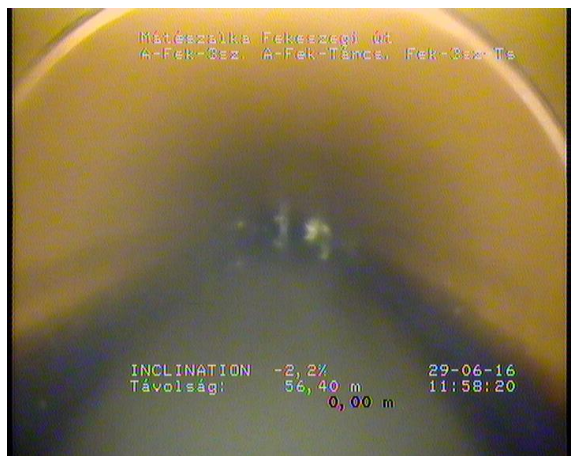

Fek-3sz-Táncsics_71c83294-78e2-452e-9c57-e6c3da89b9b3
_20160629_115942_300.jpg, 00:12:21, 56.40
A vezeték görbülete lefelé, 10° irányváltás,
Csocsatlakozásnál



Fek-3sz-Táncsics_71c83294-78e2-452e-9c57-e6c3da89b9b3
_20160629_120500_831.jpg, 00:17:25, 58.23
Végcsomópont

Lejtési görbe - 2016-06-29 - Fek-3sz-Táncsics

Objektum megnevezése Fek-3sz-Táncsics	Vizsgálat időpontja (dátum) 2016.06.29.	Vizsgálat ideje (óra) 11:43	Vizsgálatot végző dolgozó neve Hatvani István		Utcanév Fekeszegi út	Vizsgála iránya 2	Szakasz hossza a cso elejétől, végétől [m] 53,43
Profiltípus kör	Profilmagasság [mm] 300	Profilszélesség [mm] 300	Befolyó csomópontok elnevezése A-Fek-3sz.	Lefolyó csomópontok elnevezése A-Fek-Táncs.	Város Mátészalka		Megmérve -0,99
Cso anyaga kemény polivinil-klorid	Kamera KS135	Berendezések (jármű) NHH096	Kezdo magasság 0,00	Végmagasság -0,53			Csovezeték típus Szakasz

Lejtés [%]

