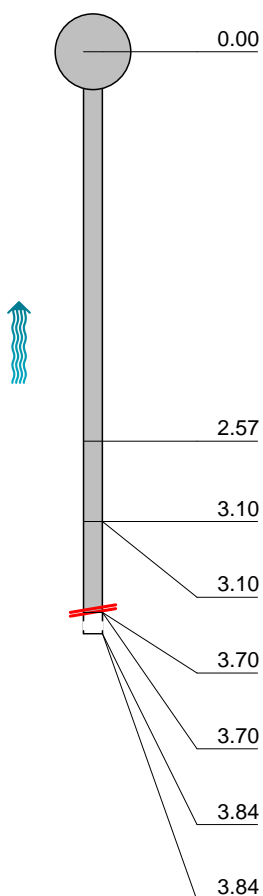


## Szakaszvizsgálat - 2016-10-27 - Széchenyi1

Vizsgálat időpontja ( dátum ) <b>2016.10.27.</b>	Vizsgálat ideje ( óra ) <b>9:57</b>	Időjárási viszonyok <b>nincs csapadék</b>	Objektum megnevezése <b>Széchenyi1</b>	Nr. <b>1</b>
Projekt neve <b>MátészalkaSzéchenyigerincvezhíza</b>	Kamera <b>KS135</b>	Berendezések ( jármű )	Vizsgálatot végző dolgozó neve <b>Virágh Dávid</b>	Feladat száma

Város <b>Mátészalka</b>	Befolyó csomópontok elnevezése <b>A-Bajcsy/Széchenyi1</b>	Szakasos egyedi csőhossz [m] <b>0,00</b>
Utcanév <b>Bajcsy-Zs</b>	Lefolyó csomópontok elnevezése <b>A-Bajcsy/Széchenyi2</b>	Szakasz hossza a cső elejétől, végétől [m] <b>3,84</b>
		Vizsgált hosszúság [m] <b>3,84</b>

Peremtípus <b>kör 300mm</b>	Alkalmazott kameratechnika <b>önjáró kamera</b>
Csatornatípus	Vizsgálati eljárás <b>TV-kamerás felülvizsgálat</b>
Cső anyaga <b>azbesztcement</b>	Vizsgáló iránya <b>2</b>
	Tisztítás elvégezve <b>igen</b>
	Leírás ( megjegyzések )

1:50	m+	Kód	Megfigyelés	Frame száma	Fénykép	pontszám
<b>A-Bajcsy/Széchenyi2</b>						
	0.00	BCDXP	Kezdo csomópont	00:00:02		
	2.57	BAN	Porózus cső, a cső anyaga porózusnak látszik (pl.gyártási hiba miatt) 9 óra -tól(tol) 3 óra	00:00:30		
	3.10	BACC	Csotörés/Beomlás, a létesítmény szerkezete teljesen tönkrement, Beomlás hossza: 500mm 3 óra -tól(tol) 9 óra, Csocsatlakozásnál	00:01:26		
	3.10	BAO	Látható talaj. 3 óra -tól(tol) 9 óra, Csocsatlakozásnál	00:01:31		
	3.70	BDA	Általános fénykép 4 óra -tól(tol) 8 óra	00:02:23		
	3.70	BDCZGN	Az ellenkezo oldal nem érhető el	00:02:32		
	3.84	BDA	Általános fénykép 3 óra -tól(tol) 5 óra	00:01:49		
	3.84	BDA	Általános fénykép 7 óra -tól(tol) 9 óra	00:02:00		

## Szakaszképek - 2016-10-27 - Széchenyi1

Város Mátészalka	Utcanev Bajcsy-Zs	Vizsgálat időpontja ( dátum ) 2016.10.27.	Objektum megnevezése Széchenyi1	Feladat száma
---------------------	----------------------	--	------------------------------------	---------------



Széchenyi1\_d44e8517-fae9-4433-b46c-923a63b12cfe\_20161027\_100220\_507.jpg, 00:00:30, 2.57  
Porózus cso, a cso anyaga porózusnak látszik (pl.gyártási hiba miatt) 9 óra -tól(tol) 3 óra



Széchenyi1\_d44e8517-fae9-4433-b46c-923a63b12cfe\_20161027\_100348\_090.jpg, 00:01:26, 3.10  
Csotörés/Beomlás, a létesítmény szerkezete teljesen tönkrement, Beomlás hossza: 500mm 3 óra -tól(tol) 9 óra, Csocsatlakozásnál




Széchenyi1\_d44e8517-fae9-4433-b46c-923a63b12cfe\_20161027\_100447\_437.jpg, 00:01:31, 3.10  
Látható talaj. 3 óra -tól(tol) 9 óra, Csocsatlakozásnál



Széchenyi1\_d44e8517-fae9-4433-b46c-923a63b12cfe\_20161027\_100613\_705.jpg, 00:02:23, 3.70  
Általános fénykép 4 óra -tól(tol) 8 óra

## Szakaszképek - 2016-10-27 - Széchenyi1

Város Mátészalka	Utcanev Bajcsy-Zs	Vizsgálat idopontja (dátum) 2016.10.27.	Objektum megnevezése Széchenyi1	Feladat száma
---------------------	----------------------	--	------------------------------------	---------------

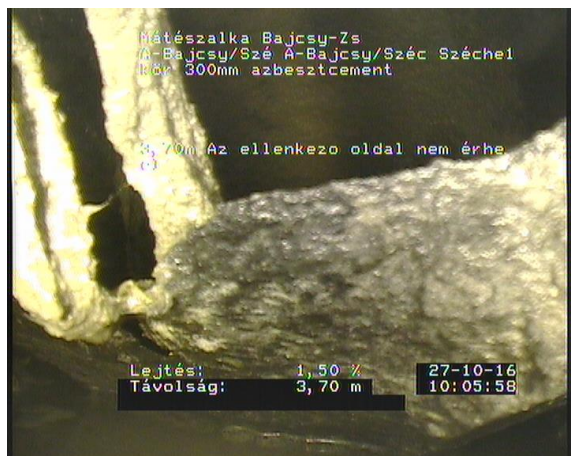

Széchenyi1\_d44e8517-fae9-4433-b46c-923a63b12cfe\_20161027\_100639\_906.jpg, 00:02:32, 3.70  
Az ellenkezo oldal nem érhető el



Széchenyi1\_d44e8517-fae9-4433-b46c-923a63b12cfe\_20161027\_100516\_713.jpg, 00:01:49, 3.84  
Általános fénykép 3 óra -tól(tol) 5 óra



Széchenyi1\_d44e8517-fae9-4433-b46c-923a63b12cfe\_20161027\_100539\_871.jpg, 00:02:00, 3.84  
Általános fénykép 7 óra -tól(tol) 9 óra