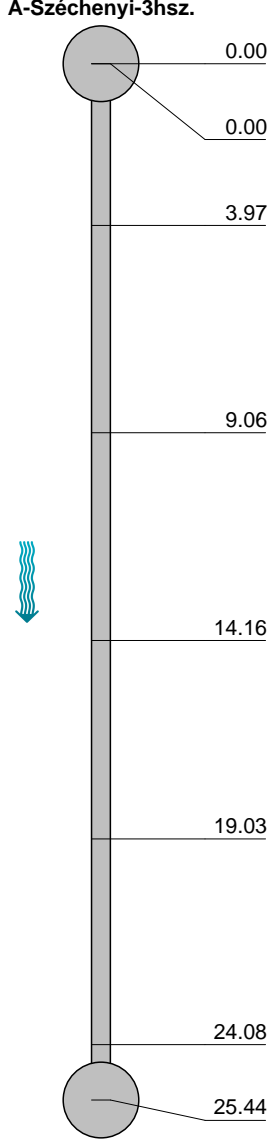


Szakaszvizsgálat - 2016-12-09 - széchenyi2

Vizsgálat időpontja (dátum) 2016.12.09.	Vizsgálat ideje (óra) 15:08	Időjárási viszonyok nincs csapadék	Objektum megnevezése széchenyi2	Nr. 62
Projekt neve Mátészalka	Kamera KS135	Berendezések (jármű) NHH096	Vizsgálatot végző dolgozó neve Virágh Dávid	Feladat száma 20160329/001

Város Mátészalka	Befolyó csomópontok elnevezése A-Széchenyi-3hsz.	Szakasos egyedi csőhossz [m] 0,00
Utcanév Széchenyi	Lefolyó csomópontok elnevezése A-Széchenyi-1hsz.	Szakasz hossza a cső végétől, végéig [m] 25,44
		Vizsgált hosszúság [m] 25,44

Peremtípus kör 300mm	Alkalmazott kameratechnika önjáró kamera
Csatornatípus	Vizsgálati eljárás TV-kamerás felülvizsgálat
Cső anyaga beton	Vizsgáló iránya 1
	Tisztítás elvégezve igen
	Leírás (megjegyzések)

1:186	m+	Kód	Megfigyelés	Frame száma	Fénykép	pontszám
A-Széchenyi-3hsz.						
	0.00	BCAAA	Csatlakozás, elágazás - cső egység előre gyártott csatlakozóelemmel, csatlakozás nyitva, 160mm 6 óra	00:00:31		
	0.00	BCDXP	Kezdo csomópont	00:04:48		
	3.97	BAN	Porózus cső, a cső anyaga porózusnak látszik (pl.gyártási hiba miatt) 12 óra -tól(tol) 11 óra, Csocsatlakozásnál / repedezett kötés	00:01:02		
	9.06	BAN	Porózus cső, a cső anyaga porózusnak látszik (pl.gyártási hiba miatt) 12 óra -tól(tol) 11 óra, Csocsatlakozásnál / repedezett kötés	00:01:38		
	14.16	BAN	Porózus cső, a cső anyaga porózusnak látszik (pl.gyártási hiba miatt) 12 óra -tól(tol) 11 óra, Csocsatlakozásnál / repedezett kötés	00:02:13		
	19.03	BAN	Porózus cső, a cső anyaga porózusnak látszik (pl.gyártási hiba miatt) 12 óra -tól(tol) 11 óra, Csocsatlakozásnál / repedezett kötés	00:02:53		
	24.08	BAN	Porózus cső, a cső anyaga porózusnak látszik (pl.gyártási hiba miatt) 12 óra -tól(tol) 11 óra, Csocsatlakozásnál / repedezett kötés	00:03:34		
	25.44	BCEXP	Végcsomópont	00:03:55		
A-Széchenyi-1hsz.						

Szakaszképek - 2016-12-09 - széchenyi2

Város Mátészalka	Utcánév Széchenyi	Vizsgálat időpontja (dátum) 2016.12.09.	Objektum megnevezése széchenyi2	Feladat száma 20160329/001
---------------------	----------------------	--	------------------------------------	-------------------------------




széchenyi2_aaf47d91-fae4-4e9a-8802-79fb2d34895e_20161209_151059_840.jpg, 00:04:48, 0.00
Kezdo csomópont



széchenyi2_aaf47d91-fae4-4e9a-8802-79fb2d34895e_20161209_151106_245.jpg, 00:04:48, 0.00
Kezdo csomópont



széchenyi2_aaf47d91-fae4-4e9a-8802-79fb2d34895e_20161209_151216_385.jpg, 00:01:02, 3.97
Porózus cso, a cso anyaga porózusnak látszik (pl.gyártási hiba miatt) 12 óra -tól(tol) 11 óra, Csocsatlakozásnál

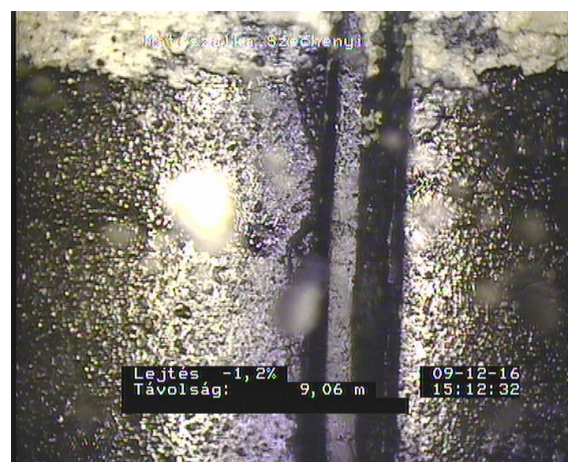

széchenyi2_aaf47d91-fae4-4e9a-8802-79fb2d34895e_20161209_151302_533.jpg, 00:01:38, 9.06
Porózus cso, a cso anyaga porózusnak látszik (pl.gyártási hiba miatt) 12 óra -tól(tol) 11 óra, Csocsatlakozásnál

Szakaszképek - 2016-12-09 - széchenyi2

Város Mátészalka	Utcánév Széchenyi	Vizsgálat időpontja (dátum) 2016.12.09.	Objektum megnevezése széchenyi2	Feladat száma 20160329/001
---------------------	----------------------	--	------------------------------------	-------------------------------



széchenyi2_aaf47d91-fae4-4e9a-8802-79fb2d34895e_20161209_151355_144.jpg, 00:02:13, 14.16
Porózus csó, a csó anyaga porózusnak látszik (pl.gyártási hiba miatt) 12 óra -tól(tol) 11 óra, Csocsatlakozásnál



széchenyi2_aaf47d91-fae4-4e9a-8802-79fb2d34895e_20161209_151450_466.jpg, 00:02:53, 19.03
Porózus csó, a csó anyaga porózusnak látszik (pl.gyártási hiba miatt) 12 óra -tól(tol) 11 óra, Csocsatlakozásnál



széchenyi2_aaf47d91-fae4-4e9a-8802-79fb2d34895e_20161209_151547_776.jpg, 00:03:34, 24.08
Porózus csó, a csó anyaga porózusnak látszik (pl.gyártási hiba miatt) 12 óra -tól(tol) 11 óra, Csocsatlakozásnál



széchenyi2_aaf47d91-fae4-4e9a-8802-79fb2d34895e_20161209_151610_732.jpg, 00:03:55, 25.44
Végcsomópont

Szakaszképek - 2016-12-09 - széchenyi2

Város Mátészalka	Utcánév Széchenyi	Vizsgálat időpontja (dátum) 2016.12.09.	Objektum megnevezése széchenyi2	Feladat száma 20160329/001
----------------------------	-----------------------------	---	---	--------------------------------------



széchenyi2_aaf47d91-fae4-4e9a-8802-79fb2d34895e_20161
209_151622_693.jpg, 00:03:55, 25.44
Végcsomópont

Lejtési görbe - 2016-12-09 - széchenyi2

Objektum megnevezése széchenyi2	Vizsgálat időpontja (dátum) 2016.12.09.	Vizsgálat ideje (óra) 15:08	Vizsgálatot végző dolgozó neve Virágh Dávid		Utcanév Széchenyi	Vizsgála iránya 1	Szakasz hossza a cso elejétől, végétől [m] 25,44
Profiltípus kör	Profilmagasság [mm] 300	Profilszélesség [mm] 300	Befolyó csomópontok elnevezése A-Széchenyi-3hsz.	Lefolyó csomópontok elnevezése A-Széchenyi-1hsz.	Város Mátészalka		Megmérve 0,06
Cso anyaga beton	Kamera KS135	Berendezések (jármű) NHH096	Kezdo magasság 0,00	Végmagasság 0,02			Csovezeték típus Szakasz

Lejtés [%]

