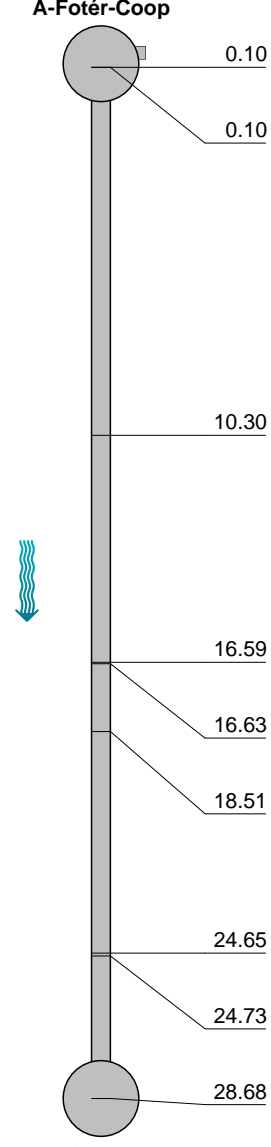


## Szakaszvizsgálat - 2016-08-17 - Fotér02

Vizsgálat időpontja (dátum) <b>2016.08.17.</b>	Vizsgálat ideje (óra) <b>8:44</b>	Időjárási viszonyok <b>nincs csapadék</b>	Objektum megnevezése <b>Fotér02</b>	Nr. <b>6</b>
Projekt neve <b>ÚjfehértóITV0707</b>	Kamera <b>KS135</b>	Berendezések (jármű) <b>NHH096</b>	Vizsgálatot végző dolgozó neve <b>Hatvani István</b>	Feladat száma


Város <b>Újfehértó</b>	Befolyó csomópontok elnevezése <b>A-Fotér-Coop</b>	Szakasos egyedi csőhossz [m] <b>0,00</b>
Utcanév <b>Kossuth út</b>	Lefolyó csomópontok elnevezése <b>A-Fotér-Muv.kp.1</b>	Szakasz hossza a cső végétől, végétől [m] <b>28,68</b>
		Vizsgált hosszúság [m] <b>28,58</b>

Peremtípus <b>kör 300mm</b>	Alkalmazott kameratechnika <b>önjáró kamera</b>
Csatornatípus	Vizsgálati eljárás <b>TV-kamerás felülvizsgálat</b>
Cső anyaga <b>beton</b>	Vizsgáló iránya <b>1</b>
	Tisztítás elvégezve <b>igen</b>
	Leírás (megjegyzések)


1:210	m+	Kód	Megfigyelés	Frame száma	Fénykép	pontszám
<b>A-Fotér-Coop</b> 						
0.10		BCDXP	Kezdo csomópont	00:00:08		
0.10		BCAAA	Csatlakozás, elágazás - cso egység előre gyártott csatlakozóelemmel, csatlakozás nyitva, 200mm 10 óra	00:00:13		
10.30		BAIAB	Behatoló tömítőanyag, tömítőgyuru lelóg, de nem törött, a legmélyebb pontja a vízszintes középvonal felett ..	00:04:01		
16.59		BAIAA	Behatoló tömítőanyag, tömítőgyuru szemmel láthatóan elcsúszott, de nem hatol be a csövezetékbe 3 óra -tól(tol) 9 óra, Csocsatlakozásnál	00:08:07		
16.63		BBAB	Gyökerek, egyedi finom gyökerek, 5% Smárolás 10 óra, Csocsatlakozásnál	00:08:43		
18.51		BBAB	Gyökerek, egyedi finom gyökerek, 5% Smárolás 2 óra	00:09:35		
24.65		BAIAB	Behatoló tömítőanyag, tömítőgyuru lelóg, de nem törött, a legmélyebb pontja a vízszintes középvonal felett ..	00:11:53		
24.73	A01	BDDDB	Vízszint, zavaros vagy elszíneződött, 15%, szakaszhiba kezdete #	00:12:36		
28.68		BCEXP	Végcsomópont	00:13:53		
<b>A-Fotér-Muv.kp.1</b>						

## Szakaszképek - 2016-08-17 - Fotér02

Város Újfehértó	Utcanev Kossuth út	Vizsgálat időpontja ( dátum ) 2016.08.17.	Objektum megnevezése Fotér02	Feladat száma
--------------------	-----------------------	--	---------------------------------	---------------

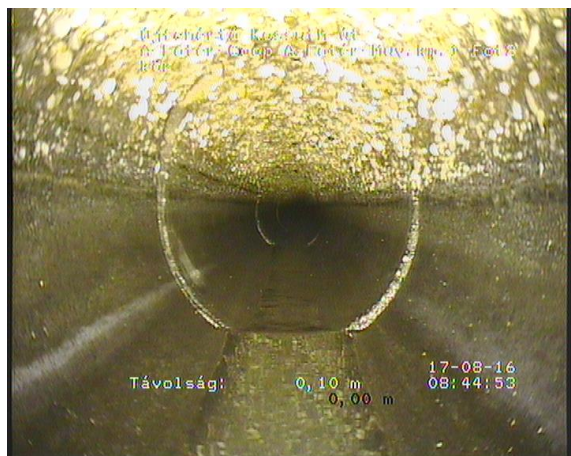


Fotér02\_ff43140c-5fc3-4c0a-8720-3d8cb132fc46\_20160817\_084720\_103.jpg, 00:00:08, 0.10  
Kezdo csomópont

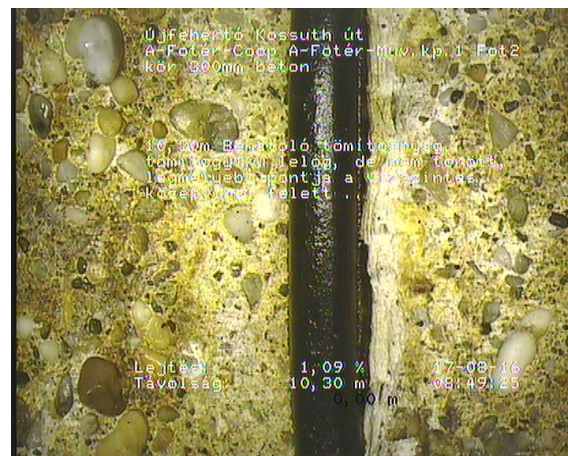

Fotér02\_ff43140c-5fc3-4c0a-8720-3d8cb132fc46\_20160817\_085152\_324.jpg, 00:04:01, 10.30  
Behatoló tömítőanyag, tömítógyuru lelóg, de nem törött, a legmélyebb pontja a vízszintes középvonal felett ..



Fotér02\_ff43140c-5fc3-4c0a-8720-3d8cb132fc46\_20160817\_085223\_850.jpg, 00:04:01, 10.30  
Behatoló tömítőanyag, tömítógyuru lelóg, de nem törött, a legmélyebb pontja a vízszintes középvonal felett ..

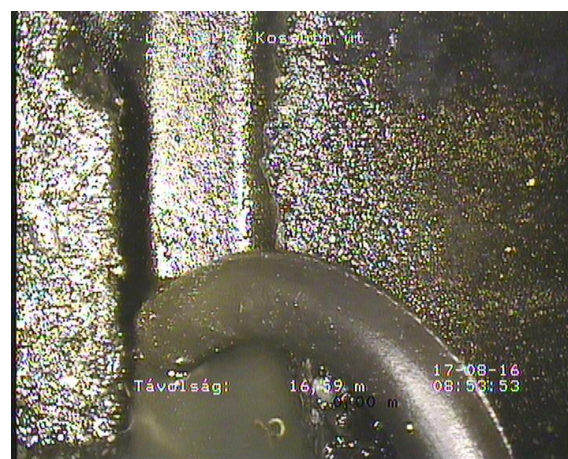


Fotér02\_ff43140c-5fc3-4c0a-8720-3d8cb132fc46\_20160817\_085620\_168.jpg, 00:08:07, 16.59  
Behatoló tömítőanyag, tömítógyuru szemmel láthatóan elcsúszott, de nem hatol be a csatlakozásba 3 óra -tól(tol) 9 óra, Csocsatlakozásnál




## Szakaszképek - 2016-08-17 - Fotér02


Város Újfehértó	Utcanev Kossuth út	Vizsgálat idopontja (dátum) 2016.08.17.	Objektum megnevezése Fotér02	Feladat száma
--------------------	-----------------------	--	---------------------------------	---------------

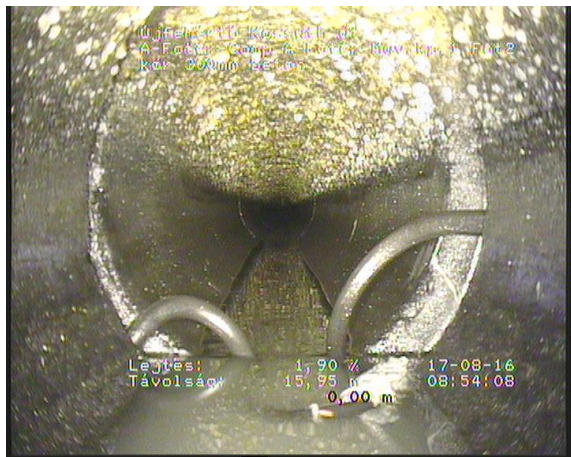

Fotér02\_ff43140c-5fc3-4c0a-8720-3d8cb132fc46\_20160817\_085635\_125.jpg, 00:08:07, 16.59  
Behatóló tömítőanyag, tömítőgyuru szemmel láthatóan elcsúszott, de nem hatol be a csövezetékbe 3 óra -tól(tol) 9 óra, Csocsatlakozásnál

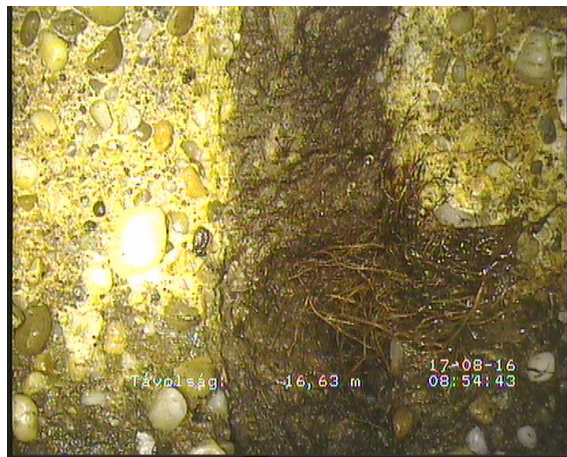

Fotér02\_ff43140c-5fc3-4c0a-8720-3d8cb132fc46\_20160817\_085710\_686.jpg, 00:08:43, 16.63  
Gyökerek, egyedi finom gyökerek, 5% Smárolás 10 óra, Csocsatlakozásnál

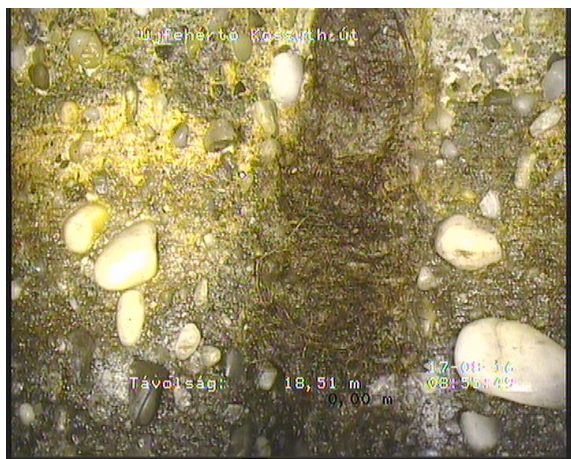


Fotér02\_ff43140c-5fc3-4c0a-8720-3d8cb132fc46\_20160817\_085816\_352.jpg, 00:09:35, 18.51  
Gyökerek, egyedi finom gyökerek, 5% Smárolás 2 óra



Fotér02\_ff43140c-5fc3-4c0a-8720-3d8cb132fc46\_20160817\_090104\_153.jpg, 00:11:53, 24.65  
Behatóló tömítőanyag, tömítőgyuru lelóg, de nem törött, a legmélyebb pontja a vízszintes középvonal felett ..

## Szakaszképek - 2016-08-17 - Fotér02

Város Újfehértó	Utcanev Kossuth út	Vizsgálat idopontja (dátum) 2016.08.17.	Objektum megnevezése Fotér02	Feladat száma
--------------------	-----------------------	--	---------------------------------	---------------

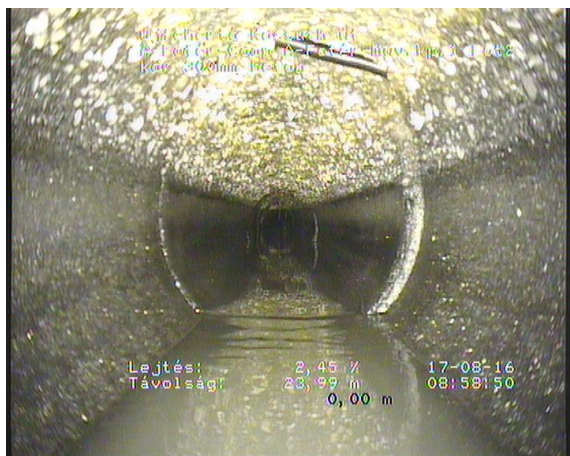

Fotér02\_ff43140c-5fc3-4c0a-8720-3d8cb132fc46\_20160817\_090116\_996.jpg, 00:11:53, 24.65  
 Behatoló tömítőanyag, tömítőgyuru lelóg, de nem törött, a legmélyebb pontja a vízszintes középvonal felett ..



Fotér02\_ff43140c-5fc3-4c0a-8720-3d8cb132fc46\_20160817\_090352\_925.jpg, 00:13:53, 28.68  
 Végsomópont