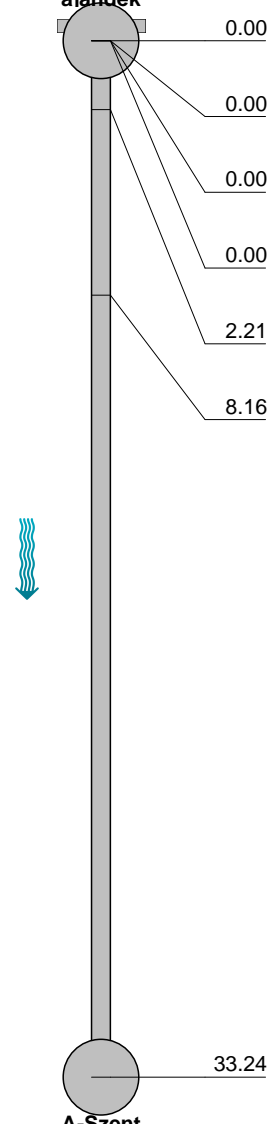


## Szakaszvizsgálat - 2016-12-01 - Szent István 5

Vizsgálat időpontja (dátum) <b>2016.12.01.</b>	Vizsgálat ideje (óra) <b>13:51</b>	Időjárási viszonyok <b>nincs csapadék</b>	Objektum megnevezése <b>Szent István 5</b>	Nr. <b>54</b>
Projekt neve <b>ÚjfehértóITV0707</b>	Kamera <b>KS135</b>	Berendezések (jármű) <b>NHH096</b>	Vizsgálatot végző dolgozó neve <b>Virágh Dávid</b>	Feladat száma

Város <b>Újfehértó</b>	Befolyó csomópontok elnevezése <b>A-Szent István-Ildikó ajándék</b>	Szokásos egyedi csőhossz [m] <b>0,00</b>
Utcanev <b>Szent István út</b>	Lefolyó csomópontok elnevezése <b>A-Szent István-22Hsz</b>	Szakasz hossza a cső elejétől, végétől [m] <b>33,24</b>
		Vizsgált hosszúság [m] <b>33,24</b>

Peremtípus <b>kör 300mm</b>	Alkalmazott kameratechnika <b>önjáró kamera</b>
Csatornatípus	Vizsgálati eljárás <b>TV-kamerás felülvizsgálat</b>
Cső anyaga <b>beton</b>	Vizsgáló iránya <b>1</b>
	Tisztítás elvégezve <b>igen</b>
	Leírás (megjegyzések)

1:243	m+	Kód	Megfigyelés	Frame száma	Fénykép	pontszám
<b>A-Szent István-Ildikó ajándék</b> 						
0.00		BCDXP	Kezdo csomópont	00:00:03		
0.00		BCAAA	Csatlakozás, elágazás - cső egység előre gyártott csatlakozóelemmel, csatlakozás nyitva, 160mm 9 óra	00:00:16		
0.00		BCAAA	Csatlakozás, elágazás - cső egység előre gyártott csatlakozóelemmel, csatlakozás nyitva, 160mm 9 óra	00:00:19		
0.00		BCAAA	Csatlakozás, elágazás - cső egység előre gyártott csatlakozóelemmel, csatlakozás nyitva, 160mm 4 óra	00:00:37		
2.21		BAIAC	Behatóló tömítőanyag, tömítőgyuru lelóg, de nem törött, a legmélyebb pontja a vízszintes középvonal alatt v..	00:01:14		
8.16		BAIAB	Behatóló tömítőanyag, tömítőgyuru lelóg, de nem törött, a legmélyebb pontja a vízszintes középvonal felett ..	00:02:38		
33.24		BCEXP	Végcsomópont	00:08:46		
<b>A-Szent István-22Hsz</b>						

## Szakaszképek - 2016-12-01 - Szent István 5

Város Újfehértó	Utcanév Szent István út	Vizsgálat időpontja (dátum) 2016.12.01.	Objektum megnevezése Szent István 5	Feladat száma
--------------------	----------------------------	--	--	---------------



Szent István  
5\_ea81e9e9-8f05-425f-a0d1-1ed4366914c6\_20161201\_1353  
10\_561.jpg, 00:00:03, 0.00  
Kezdo csomópont



Szent István  
5\_ea81e9e9-8f05-425f-a0d1-1ed4366914c6\_20161201\_1353  
34\_559.jpg, 00:00:16, 0.00  
Csatlakozás, elágazás - cso egység előre gyártott  
csatlakozóelemmel, csatlakozás nyitva, 160mm 9 óra



Szent István  
5\_ea81e9e9-8f05-425f-a0d1-1ed4366914c6\_20161201\_1353  
47\_995.jpg, 00:00:19, 0.00  
Csatlakozás, elágazás - cso egység előre gyártott  
csatlakozóelemmel, csatlakozás nyitva, 160mm 9 óra



Szent István  
5\_ea81e9e9-8f05-425f-a0d1-1ed4366914c6\_20161201\_1354  
20\_873.jpg, 00:00:37, 0.00  
Csatlakozás, elágazás - cso egység előre gyártott  
csatlakozóelemmel, csatlakozás nyitva, 160mm 4 óra



## Szakaszképek - 2016-12-01 - Szent István 5

Város Újfehértó	Utcanev Szent István út	Vizsgálat időpontja ( dátum ) 2016.12.01.	Objektum megnevezése Szent István 5	Feladat száma
--------------------	----------------------------	--	--	---------------



Szent István  
5\_ea81e9e9-8f05-425f-a0d1-1ed4366914c6\_20161201\_1354  
40\_632.jpg, 00:00:37, 0.00  
Csatlakozás, elágazás - cso egység előre gyártott  
csatlakozóelemmel, csatlakozás nyitva, 160mm 4 óra



Szent István  
5\_ea81e9e9-8f05-425f-a0d1-1ed4366914c6\_20161201\_1355  
20\_626.jpg, 00:01:14, 2.21  
Behatoló tömítőanyag, tömítőgyuru lelóg, de nem törött, a  
legmélyebb pontja a vízszintes középvonal alatt v..



Szent István  
5\_ea81e9e9-8f05-425f-a0d1-1ed4366914c6\_20161201\_1357  
13\_506.jpg, 00:02:38, 8.16  
Behatoló tömítőanyag, tömítőgyuru lelóg, de nem törött, a  
legmélyebb pontja a vízszintes középvonal felett ..



Szent István  
5\_ea81e9e9-8f05-425f-a0d1-1ed4366914c6\_20161201\_1403  
22\_395.jpg, 00:08:46, 33.24  
Végcsomópont

## Szakaszképek - 2016-12-01 - Szent István 5

Város Újfehértó	Utcanev Szent István út	Vizsgálat időpontja (dátum) 2016.12.01.	Objektum megnevezése Szent István 5	Feladat száma
--------------------	----------------------------	--	--	---------------



Szent István  
5\_ea81e9e9-8f05-425f-a0d1-1ed4366914c6\_20161201\_1403  
29\_706.jpg, 00:08:46, 33.24  
Végcsomópont

## Lejtési görbe - 2016-12-01 - Szent István 5

Objektum megnevezése <b>Szent István 5</b>	Vizsgálat időpontja (dátum) <b>2016.12.01.</b>	Vizsgálat ideje (óra) <b>13:51</b>	Vizsgálatot végző dolgozó neve <b>Virágh Dávid</b>		Utcanév <b>Szent István út</b>	Vizsgála iránya <b>1</b>	Szakasz hossza a cso elejétől, végétől [m] <b>33,21</b>
Profiltípus <b>kör</b>	Profilmagasság [mm] <b>300</b>	Profilszélesség [mm] <b>300</b>	Befolyó csomópontok elnevezése <b>A-Szent István-Ildikó ajándék</b>	Lefolyó csomópontok elnevezése <b>A-Szent István-22Hsz</b>	Város <b>Újfehértó</b>		Megmérve <b>-0,22</b>
Cso anyaga <b>beton</b>	Kamera <b>KS135</b>	Berendezések (jármű) <b>NHH096</b>	Kezdo magasság <b>0,00</b>	Végmagasság <b>-0,07</b>			Csovezeték típus <b>Szakasz</b>

### Lejtés [%]

