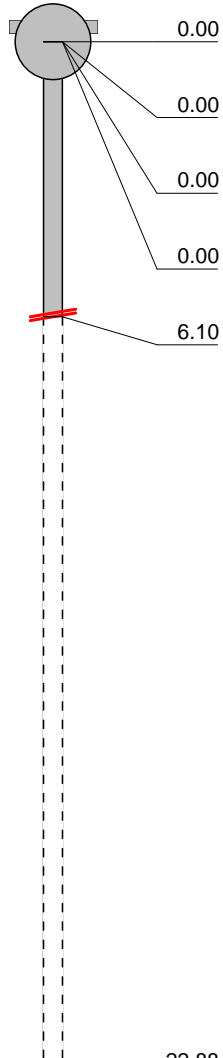


Szakaszvizsgálat - 2016-07-12 - Szent István02

Vizsgálat időpontja (dátum) 2016.07.12.	Vizsgálat ideje (óra) 13:07	Időjárási viszonyok nincs csapadék	Objektum megnevezése Szent István02	Nr. 2
Projekt neve ÚjfehértóITV0707	Kamera KS135	Berendezések (jármű) NHH096	Vizsgálatot végző dolgozó neve Hatvani István	Feladat száma


Város Újfehértó	Befolyó csomópontok elnevezése A-SZI-02-Fotér 1a	Szakasos egyedi csőhossz [m] 0,00
Utcanév Szent István út	Lefolyó csomópontok elnevezése A-SZI-03-Fotér 1b	Szakasz hossza a cső végétől, végétől [m] 22,88
		Vizsgált hosszúság [m] 6,10

Peremtípus kör 300mm	Alkalmazott kameratechnika önjáró kamera
Csatornatípus gravitációs elvezetés zárt szelvényben, szennyvíz	Vizsgálati eljárás TV-kamerás felülvizsgálat
Cső anyaga beton	Vizsgáló iránya 1
	Tisztítás elvégezve igen
	Leírás (megjegyzések)

1:168	m+	Kód	Megfigyelés	Frame száma	Fénykép	pontszám
A-SZI-02-Fotér 1a						
	0.00	BCDXP	Kezdo csomópont	00:00:04		
	0.00	BCAAB	Csatlakozás, elágazás - cso egység előre gyártott csatlakozóelemmel, csatlakozás zárva, 160mm 2 óra	00:00:09		
	0.00	BCAAA	Csatlakozás, elágazás - cso egység előre gyártott csatlakozóelemmel, csatlakozás nyitva, 160mm 10 óra	00:00:12		
	0.00	A01 BDDDB	Vízszint, zavaros vagy elszíneződött, 14%, szakaszhiba kezdete #	00:00:15		
	6.10	BDCZGN	Az ellenkezo oldal nem érhető el	00:03:23		
	22.88		End of pipe			

Szakaszképek - 2016-07-12 - Szent István02

Város Újfehértó	Utcánév Szent István út	Vizsgálat idopontja (dátum) 2016.07.12.	Objektum megnevezése Szent István02	Feladat száma
--------------------	----------------------------	--	--	---------------

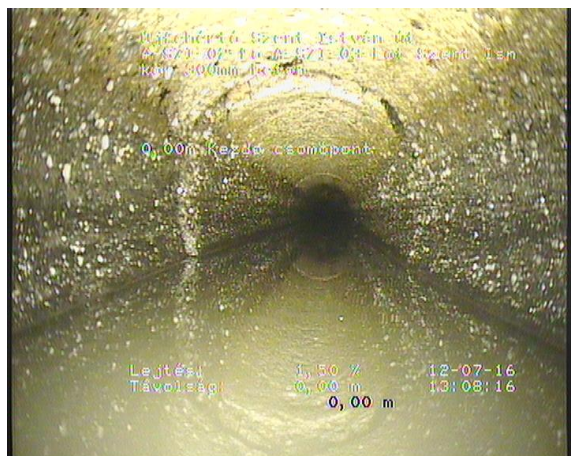

Szent István02_dc1f958b-cf04-4068-83d1-38cda09a1dc7_20160712_130955_506.jpg, 00:00:04, 0.00
Kezdo csomópont



Szent István02_dc1f958b-cf04-4068-83d1-38cda09a1dc7_20160712_131153_920.jpg, 00:00:15, 0.00
Vízszint, zavaros vagy elszíneződött, 14%, szakaszhiba kezdete #




Szent István02_dc1f958b-cf04-4068-83d1-38cda09a1dc7_20160712_131511_202.jpg, 00:03:23, 6.10
Az ellenkezo oldal nem érhető el

Szakaszvizsgálat - 2016-07-12 - Szent István02

Vizsgálat időpontja (dátum) 2016.07.12.	Vizsgálat ideje (óra) 13:35	Időjárási viszonyok nincs csapadék	Objektum megnevezése Szent István02	Nr. 2
Projekt neve ÚjfehértóITV0707	Kamera KS135	Berendezések (jármű) NHH096	Vizsgálatot végző dolgozó neve Hatvani István	Feladat száma


Város Újfehértó	Befolyó csomópontok elnevezése A-SZI-02-Fotér 1a	Szakasos egyedi csőhossz [m] 0,00
Utcanév Szent István út	Lefolyó csomópontok elnevezése A-SZI-03-Fotér 1b	Szakasz hossza a cső elejétől, végétől [m] 22,88
		Vizsgált hosszúság [m] 8,33

Peremtípus kör 300mm	Alkalmazott kameratechnika önjáró kamera
Csatornatípus gravitációs elvezetés zárt szelvényben, szennyvíz	Vizsgálati eljárás TV-kamerás felülvizsgálat
Cső anyaga beton	Vizsgáló iránya 1
	Tisztítás elvégezve igen
	Leírás (megjegyzések)

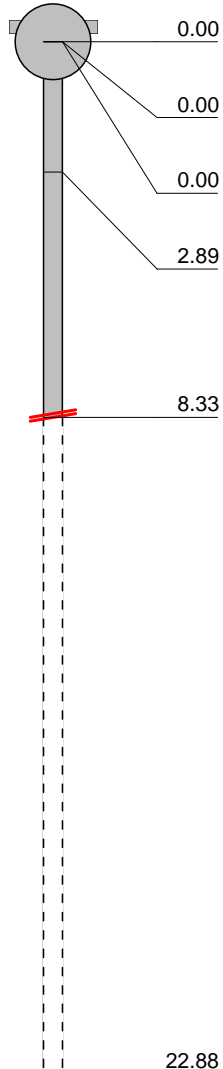1:168	m+	Kód	Megfigyelés	Frame száma	Fénykép	pontszám
A-SZI-02-Fotér 1a						
	0.00	BCDXP	Kezdo csomópont	00:00:10		
	0.00	BCAAB	Csatlakozás, elágazás - cso egység előre gyártott csatlakozóelemmel, csatlakozás zárva, 160mm 2 óra	00:00:21		
	0.00	BCAAA	Csatlakozás, elágazás - cso egység előre gyártott csatlakozóelemmel, csatlakozás nyitva, 160mm 10 óra	00:00:25		
	2.89	BBAB	Gyökerek, egyedi finom gyökerek, 2% Smárolás 2 óra	00:01:34		
	8.33	BDCZGN	Az ellenkezo oldal nem érhető el	00:03:15		
	22.88		End of pipe			

Szakaszképek - 2016-07-12 - Szent István02

Város Újfehértó	Utcanev Szent István út	Vizsgálat idopontja (dátum) 2016.07.12.	Objektum megnevezése Szent István02	Feladat száma
--------------------	----------------------------	--	--	---------------

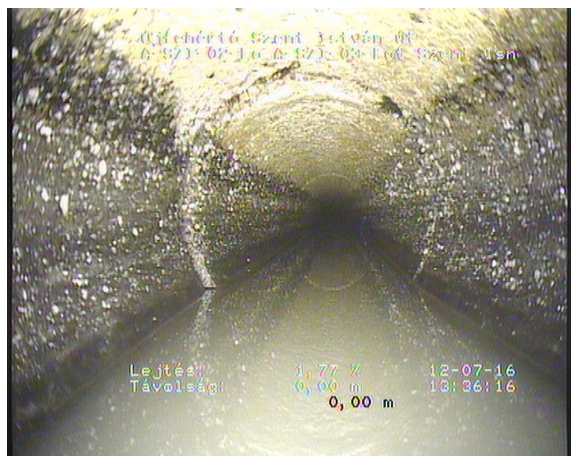

Szent István02_f80614c6-3cb1-4f70-a8d5-45462f8944bf_20160712_133755_142.jpg, 00:00:10, 0.00
Kezdo csomópont



Szent István02_f80614c6-3cb1-4f70-a8d5-45462f8944bf_20160712_134011_256.jpg, 00:01:34, 2.89
Gyökerek, egyedi finom gyökerek, 2% Smárolás 2 óra




Szent István02_f80614c6-3cb1-4f70-a8d5-45462f8944bf_20160712_134204_972.jpg, 00:03:15, 8.33
Az ellenkezo oldal nem érhető el

Lejtési görbe - 2016-07-12 - Szent István02

Objektum megnevezése Szent István02	Vizsgálat időpontja (dátum) 2016.07.12.	Vizsgálat ideje (óra) 13:35	Vizsgálatot végző dolgozó neve Hatvani István		Utcanév Szent István út	Vizsgála iránya 1	Szakasz hossza a cso elejétől, végétől [m] 6,33
Profiltípus kör	Profilmagasság [mm] 300	Profilszélesség [mm] 300	Befolyó csomópontok elnevezése A-SZI-02-Fotér 1a	Befolyó csomópontok elnevezése A-SZI-03-Fotér 1b	Város Újfehértó		Megmérve 1,50
Cso anyaga beton	Kamera KS135	Berendezések (jármű) NHH096	Kezdo magasság 0,00	Végmagasság 0,09			Csovezeték típus Szakasz

Lejtés [%]

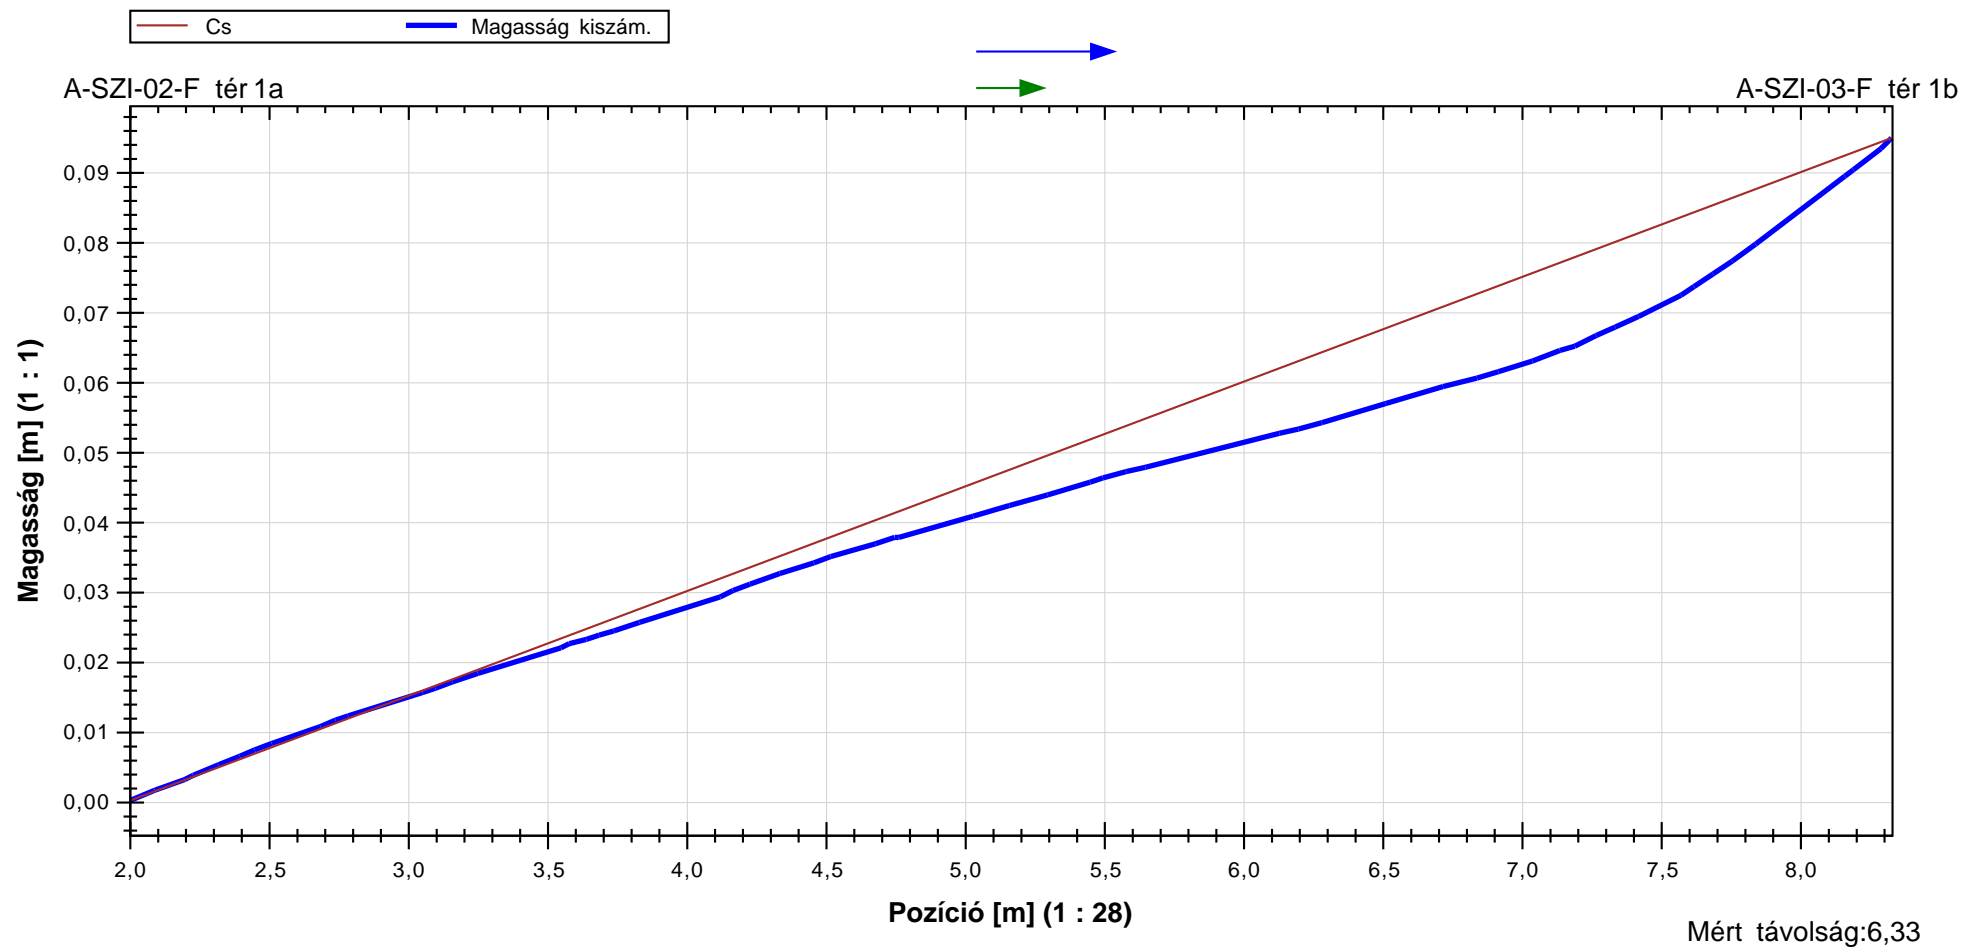


Szakaszvizsgálat - 2016-07-13 - Szent István02

Vizsgálat időpontja (dátum) 2016.07.13.	Vizsgálat ideje (óra) 10:26	Időjárási viszonyok nincs csapadék	Objektum megnevezése Szent István02	Nr. 2
Projekt neve ÚjfehértóITV0707	Kamera KS135	Berendezések (jármű) NHH096	Vizsgálatot végző dolgozó neve Hatvani István	Feladat száma

Város Újfehértó	Befolyó csomópontok elnevezése A-SZI-02-Fotér 1a	Szokásos egyedi csőhossz [m] 0,00
Utcanév Szent István út	Lefolyó csomópontok elnevezése A-SZI-03-Fotér 1b	Szakasz hossza a cső elejétől, végétől [m] 22,88
		Vizsgált hosszúság [m] 9,84

Peremtípus kör 300mm	Alkalmazott kameratechnika önjáró kamera
Csatornatípus gravitációs elvezetés zárt szelvényben, szennyvíz	Vizsgálati eljárás TV-kamerás felülvizsgálat
Cső anyaga beton	Vizsgáló iránya 1
	Tisztítás elvégezve igen
	Leírás (megjegyzések)

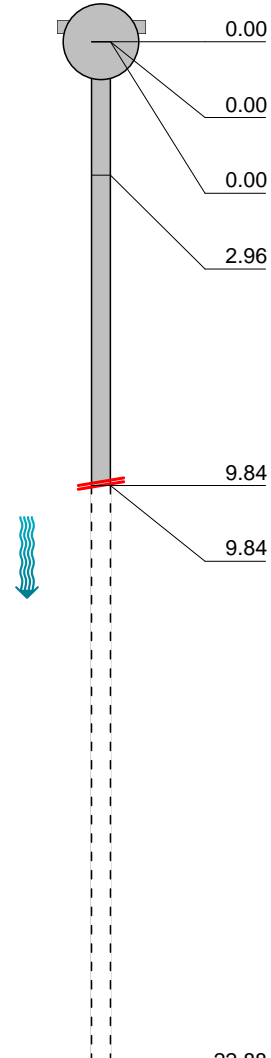1:168	m+	Kód	Megfigyelés	Frame száma	Fénykép	pontszám
A-SZI-02-Fotér 1a						
	0.00	BCDXP	Kezdo csomópont	00:00:07		
	0.00	BCAAA	Csatlakozás, elágazás - cso egység előre gyártott csatlakozóelemmel, csatlakozás nyitva, 130mm 10 óra	00:00:13		
	0.00	BCAAB	Csatlakozás, elágazás - cso egység előre gyártott csatlakozóelemmel, csatlakozás zárva, 160mm 2 óra	00:00:23		
	2.96	BBAB	Gyökerek, egyedi finom gyökerek, 1% Smárolás 12 óra -tól(tol) 2 óra, Csocsatlakozásnál	00:01:36		
	9.84	A01 BBBC	Kirakódott anyagok, lerakódás, 15% Smárolás 4 óra -tól(tol) 8 óra, szakaszhiba kezdete #	00:06:04		
	9.84	BDCZGN	Az ellenkezo oldal nem érhető el	00:06:15		
	22.88		End of pipe			

Szakaszképek - 2016-07-13 - Szent István02

Város Újfehértó	Utcanev Szent István út	Vizsgálat időpontja (dátum) 2016.07.13.	Objektum megnevezése Szent István02	Feladat száma
--------------------	----------------------------	--	--	---------------



Szent István02_d11da136-1c22-4eb9-b150-39b33fa9dff7_20160713_102906_011.jpg, 00:00:07, 0.00
Kezdo csomópont



Szent István02_d11da136-1c22-4eb9-b150-39b33fa9dff7_20160713_103111_059.jpg, 00:01:36, 2.96
Gyökerek, egyedi finom gyökerek, 1% Smárolás 12 óra -tól(tol) 2 óra, Csocsatlakozásnál



Szent István02_d11da136-1c22-4eb9-b150-39b33fa9dff7_20160713_103607_481.jpg, 00:06:04, 9.84
Kirakódott anyagok, lerakódás, 15% Smárolás 4 óra -tól(tol) 8 óra, szakaszhiba kezdete #




Szent István02_d11da136-1c22-4eb9-b150-39b33fa9dff7_20160713_103625_769.jpg, 00:06:15, 9.84
Az ellenkezo oldal nem érhető el

Lejtési görbe - 2016-07-13 - Szent István02

Objektum megnevezése Szent István02	Vizsgálat időpontja (dátum) 2016.07.13.	Vizsgálat ideje (óra) 10:26	Vizsgálatot végző dolgozó neve Hatvani István		Utcanév Szent István út	Vizsgála iránya 1	Szakasz hossza a cso elejétől, végétől [m] 7,43
Profiltípus kör	Profilmagasság [mm] 300	Profilszélesség [mm] 300	Befolyó csomópontok elnevezése A-SZI-02-Fotér 1a	Befolyó csomópontok elnevezése A-SZI-03-Fotér 1b	Város Újfehértó		Megmérve 1,08
Cso anyaga beton	Kamera KS135	Berendezések (jármű) NHH096	Kezdo magasság 0,00	Végmagasság 0,08			Csovezeték típus Szakasz

Lejtés [%]

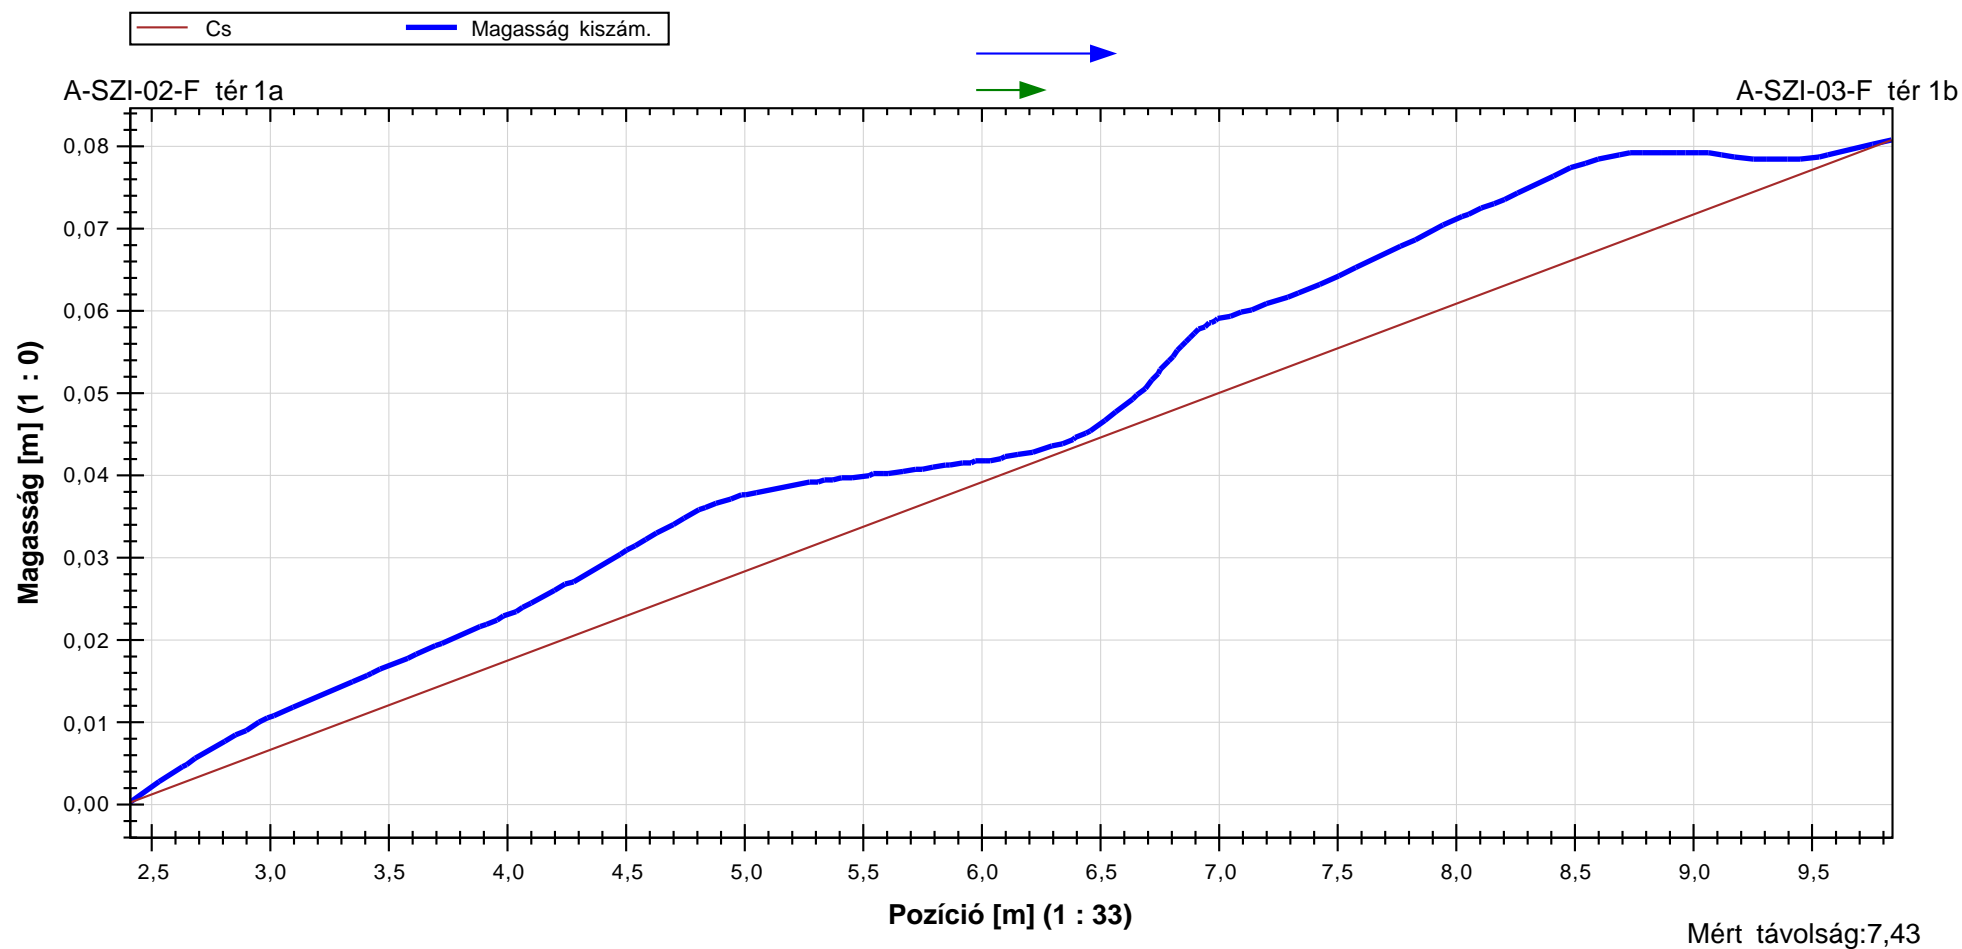


Szakaszvizsgálat - 2016-07-13 - Szent István02

Vizsgálat időpontja (dátum) 2016.07.13.	Vizsgálat ideje (óra) 11:44	Időjárási viszonyok nincs csapadék	Objektum megnevezése Szent István02	Nr. 2
Projekt neve ÚjfehértóITV0707	Kamera KS135	Berendezések (jármű) NHH096	Vizsgálatot végző dolgozó neve Hatvani István	Feladat száma


Város Újfehértó	Befolyó csomópontok elnevezése A-SZI-02-Fotér 1a	Szokásos egyedi csőhossz [m] 0,00
Utcanév Szent István út	Lefolyó csomópontok elnevezése A-SZI-03-Fotér 1b	Szakasz hossza a cső elejétől, végétől [m] 22,88
		Vizsgált hosszúság [m] 22,88

Peremtípus kör 300mm	Alkalmazott kameratechnika önjáró kamera
Csatornatípus gravitációs elvezetés zárt szelvényben, szennyvíz	Vizsgálati eljárás TV-kamerás felülvizsgálat
Cső anyaga beton	Vizsgáló iránya 1
	Tisztítás elvégezve igen
	Leírás (megjegyzések)

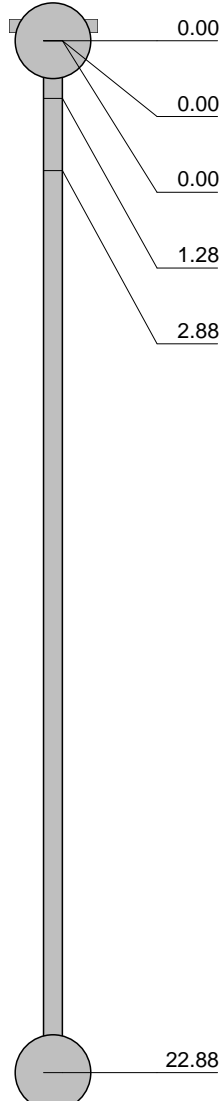1:168	m+	Kód	Megfigyelés	Frame száma	Fénykép	pontszám
A-SZI-02-Fotér 1a						
	0.00	BCDXP	Kezdo csomópont	00:00:08		
	0.00	BCAAA	Csatlakozás, elágazás - cso egység előre gyártott csatlakozóelemmel, csatlakozás nyitva, 160mm 10 óra	00:00:13		
	0.00	BCAAB	Csatlakozás, elágazás - cso egység előre gyártott csatlakozóelemmel, csatlakozás zárva, 160mm 2 óra	00:00:18		
	1.28	BDA	Általános fénykép 10 óra	00:07:38		
	2.88	BBAB	Gyökerek, egyedi finom gyökerek, 1% Smárolás 12 óra -tól(tol) 2 óra, Csocsatlakozásnál	00:01:12		
	22.88	BCEXP	Végcsomópont	00:05:19		
A-SZI-03-Fotér 1b						

Szakaszképek - 2016-07-13 - Szent István02

Város Újfehértó	Utcanev Szent István út	Vizsgálat időpontja (dátum) 2016.07.13.	Objektum megnevezése Szent István02	Feladat száma
--------------------	----------------------------	--	--	---------------

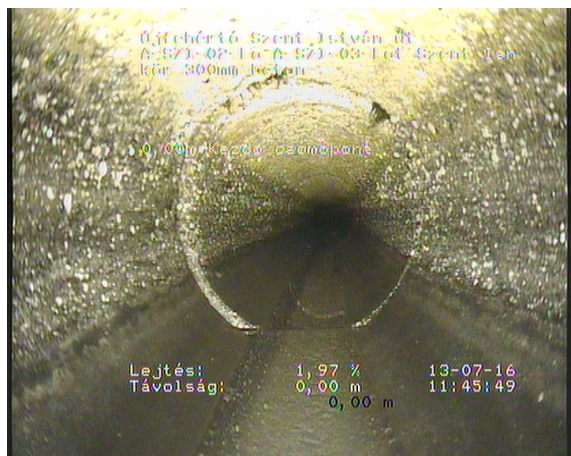

Szent István02_cc86c8ca-bf40-4dab-9cea-2b3e933db063_20160713_114731_043.jpg, 00:00:08, 0.00
Kezdo csomópont



Szent István02_cc86c8ca-bf40-4dab-9cea-2b3e933db063_20160713_120204_438.jpg, 00:07:38, 1.28
Általános fénykép 10 óra




Szent István02_cc86c8ca-bf40-4dab-9cea-2b3e933db063_20160713_120206_506.jpg, 00:07:38, 1.28
Általános fénykép 10 óra



Szent István02_cc86c8ca-bf40-4dab-9cea-2b3e933db063_20160713_114907_693.jpg, 00:01:12, 2.88
Gyökerek, egyedi finom gyökerek, 1% Smárolás 12 óra-tól(tol) 2 óra, Csocsatlakozásnál

Szakaszképek - 2016-07-13 - Szent István02

Város Újfehértó	Utcanev Szent István út	Vizsgálat idopontja (dátum) 2016.07.13.	Objektum megnevezése Szent István02	Feladat száma
--------------------	----------------------------	--	--	---------------

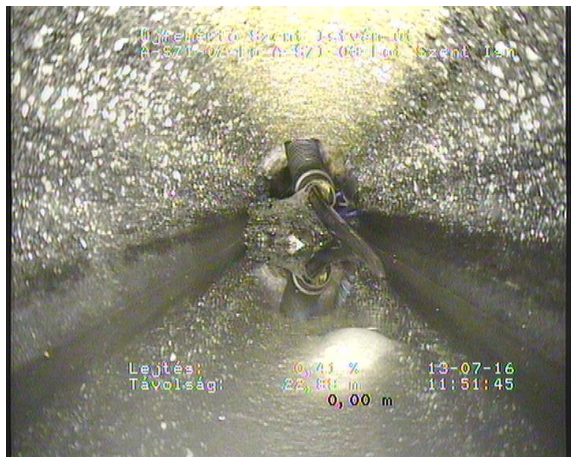

Szent
 István02_cc86c8ca-bf40-4dab-9cea-2b3e933db063_2016071
 3_115327_106.jpg, 00:05:19, 22.88
 Végcsomópont

Lejtési görbe - 2016-07-13 - Szent István02

Objektum megnevezése Szent István02	Vizsgálat időpontja (dátum) 2016.07.13.	Vizsgálat ideje (óra) 11:44	Vizsgálatot végző dolgozó neve Hatvani István		Utcanév Szent István út	Vizsgála iránya 1	Szakasz hossza a cso elejétől, végétől [m] 18,09
Profiltípus kör	Profilmagasság [mm] 300	Profilszélesség [mm] 300	Befolyó csomópontok elnevezése A-SZI-02-Fotér 1a	Befolyó csomópontok elnevezése A-SZI-03-Fotér 1b	Város Újfehértó		Megmérve 0,94
Cso anyaga beton	Kamera KS135	Berendezések (jármű) NHH096	Kezdo magasság 0,00	Végmagasság 0,17			Csovezeték típus Szakasz

Lejtés [%]

