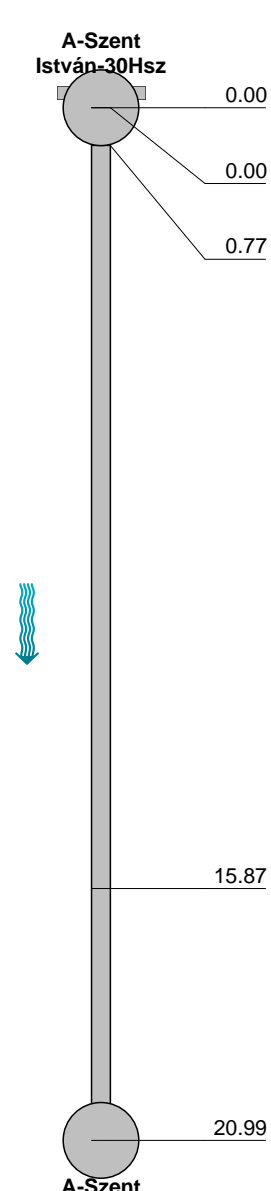


Szakaszvizsgálat - 2016-12-02 - Szent István 9

Vizsgálat időpontja (dátum) 2016.12.02.	Vizsgálat ideje (óra) 10:25	Időjárási viszonyok nincs csapadék	Objektum megnevezése Szent István 9	Nr. 58
Projekt neve ÚjfehértóITV0707	Kamera KS135	Berendezések (jármű) NHH096	Vizsgálatot végző dolgozó neve Virágh Dávid	Feladat száma

Város Újfehértó	Befolyó csomópontok elnevezése A-Szent István-30Hsz	Szokásos egyedi csőhossz [m] 0,00
Utcanév Szent István út	Lefolyó csomópontok elnevezése A-Szent István-Presszó	Szakasz hossza a cső végétől, végétől [m] 20,99
		Vizsgált hosszúság [m] 20,99

Peremtípus kör 300mm	Alkalmazott kameratechnika önjáró kamera
Csatornatípus	Vizsgálati eljárás TV-kamerás felülvizsgálat
Cső anyaga beton	Vizsgáló iránya 1
	Tisztítás elvégezve igen
	Leírás (megjegyzések)


1:154	m+	Kód	Megfigyelés	Frame száma	Fénykép	pontszám
						
	0.00	BCAAA	Csatlakozás, elágazás - cső egység előre gyártott csatlakozóelemmel, csatlakozás nyitva, 160mm 3 óra	00:01:43		
	0.00	BCAAA	Csatlakozás, elágazás - cső egység előre gyártott csatlakozóelemmel, csatlakozás nyitva, 160mm 9 óra	00:01:46		
	0.77	BCDXP	Kezdő csomópont	00:00:08		
	15.87	BAIAB	Behatóló tömítőanyag, tömítógyűrű lelóg, de nem törött, a legmélyebb pontja a vízszintes középvonal felett ..	00:06:09		
	20.99	BCEXP	Végcsomópont	00:07:13		

Szakaszképek - 2016-12-02 - Szent István 9

Város Újfehértó	Utcanév Szent István út	Vizsgálat időpontja (dátum) 2016.12.02.	Objektum megnevezése Szent István 9	Feladat száma
--------------------	----------------------------	--	--	---------------



Szent István
9_3c2c7ee4-cdd6-4f26-867f-b7c67a72cfa4_20161202_10375
9_258.jpg, 00:00:08, 0.77
Kezdo csomópont

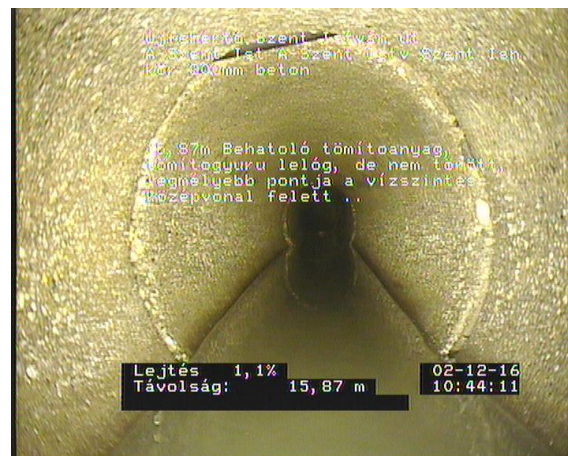

Szent István
9_3c2c7ee4-cdd6-4f26-867f-b7c67a72cfa4_20161202_10443
3_058.jpg, 00:06:09, 15.87
Behatóló tömítőanyag, tömítőgyuru lelóg, de nem törött, a
legmélyebb pontja a vízszintes középvonal felett ..



Szent István
9_3c2c7ee4-cdd6-4f26-867f-b7c67a72cfa4_20161202_10454
1_395.jpg, 00:07:13, 20.99
Végcsomópont



Szent István
9_3c2c7ee4-cdd6-4f26-867f-b7c67a72cfa4_20161202_10454
6_762.jpg, 00:07:13, 20.99
Végcsomópont

Lejtési görbe - 2016-12-02 - Szent István 9

Objektum megnevezése Szent István 9	Vizsgálat időpontja (dátum) 2016.12.02.	Vizsgálat ideje (óra) 10:25	Vizsgálatot végző dolgozó neve Virágh Dávid		Utcanév Szent István út	Vizsgála iránya 1	Szakasz hossza a cso elejétől, végétől [m] 17,72
Profiltípus kör	Profilmagasság [mm] 300	Profilszélesség [mm] 300	Befolyó csomópontok elnevezése A-Szent István-30Hsz	Lefolyó csomópontok elnevezése A-Szent István-Presszó	Város Újfehértó		Megmérve 0,39
Cso anyaga beton	Kamera KS135	Berendezések (jármű) NHH096	Kezdo magasság 0,00	Végmagasság 0,07			Csovezeték típus Szakasz

Lejtés [%]

