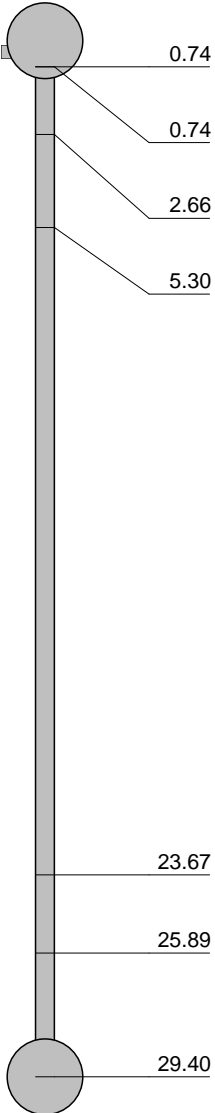


Szakaszvizsgálat - 2016-08-17 - Fotér03

Vizsgálat időpontja (dátum) 2016.08.17.	Vizsgálat ideje (óra) 9:04	Időjárási viszonyok nincs csapadék	Objektum megnevezése Fotér03	Nr. 7
Projekt neve ÚjfehértóITV0707	Kamera KS135	Berendezések (jármű) NHH096	Vizsgálatot végző dolgozó neve Hatvani István	Feladat száma

Város Újfehértó	Befolyó csomópontok elnevezése A-Fotér-Muv.kp.1	Szokásos egyedi csőhossz [m] 0,00
Utcanév Kossuth út	Lefolyó csomópontok elnevezése A-Fotér-Muv.kp.2	Szakasz hossza a cső elejétől, végétől [m] 29,40
		Vizsgált hosszúság [m] 28,66

Peremtípus kör 300mm	Alkalmazott kameratechnika önjáró kamera
Csatornatípus	Vizsgálati eljárás TV-kamerás felülvizsgálat
Cső anyaga beton	Vizsgáló iránya 1
	Tisztítás elvégezve igen
	Leírás (megjegyzések)

1:215	m+	Kód	Megfigyelés	Frame száma	Fénykép	pontszám
A-Fotér-Muv.kp.1						
	0.74	BCDXP	Kezdo csomópont	00:00:05		
	0.74	BCAAA	Csatlakozás, elágazás - cso egység előre gyártott csatlakozóelemmel, csatlakozás nyitva, 160mm 1 óra	00:00:18		
	2.66	BDDDB	Vízszint, zavaros vagy elszíneződött, 20%	00:00:59		
	5.30	BBAB	Gyökerek, egyedi finom gyökerek, 5% Smárolás 2 óra	00:02:03		
	23.67	BAIAB	Behatóló tömítőanyag, tömítőgyuru lelóg, de nem törött, a legmélyebb pontja a vízszintes középvonal felett ..	00:04:47		
	25.89	BAIAB	Behatóló tömítőanyag, tömítőgyuru lelóg, de nem törött, a legmélyebb pontja a vízszintes középvonal felett ..	00:05:17		
	29.40	BCEXP	Végcsomópont	00:06:10		
A-Fotér-Muv.kp.2						

Szakaszképek - 2016-08-17 - Fotér03

Város Újfehértó	Utcanev Kossuth út	Vizsgálat idopontja (dátum) 2016.08.17.	Objektum megnevezése Fotér03	Feladat száma
--------------------	-----------------------	--	---------------------------------	---------------




Fotér03_f9788255-1959-4698-9407-9e1ea5edc7fd_20160817_090645_476.jpg, 00:00:05, 0.74
Kezdo csomópont



Fotér03_f9788255-1959-4698-9407-9e1ea5edc7fd_20160817_090708_964.jpg, 00:00:18, 0.74
Csatlakozás, elágazás - cso egység előre gyártott csatlakozóelemmel, csatlakozás nyitva, 160mm 1 óra




Fotér03_f9788255-1959-4698-9407-9e1ea5edc7fd_20160817_090921_629.jpg, 00:02:03, 5.30
Gyökerek, egyedi finom gyökerek, 5% Smárolás 2 óra

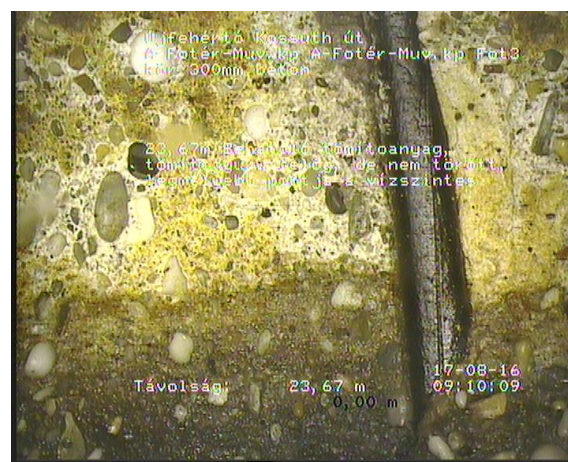

Fotér03_f9788255-1959-4698-9407-9e1ea5edc7fd_20160817_091235_690.jpg, 00:04:47, 23.67
Behatóló tömítőanyag, tömítőgyuru lelóg, de nem tömött, a legmélyebb pontja a vízszintes középvonal felett ..

Szakaszképek - 2016-08-17 - Fotér03

Város Újfehértó	Utcánév Kossuth út	Vizsgálat időpontja (dátum) 2016.08.17.	Objektum megnevezése Fotér03	Feladat száma
--------------------	-----------------------	--	---------------------------------	---------------

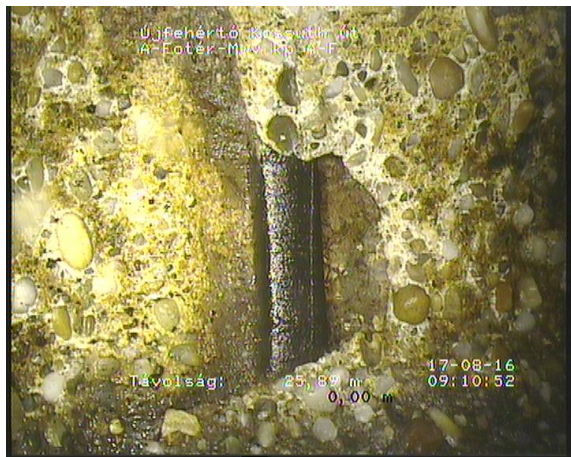

Fotér03_f9788255-1959-4698-9407-9e1ea5edc7fd_20160817_091319_421.jpg, 00:05:17, 25.89

Behatoló tömítőanyag, tömítőgyuru lelóg, de nem törött, a legmélyebb pontja a vízszintes középvonal felett ..



Fotér03_f9788255-1959-4698-9407-9e1ea5edc7fd_20160817_091421_172.jpg, 00:06:10, 29.40

Végcsomópont

Lejtési görbe - 2016-08-17 - Fotér03

Objektum megnevezése Fotér03	Vizsgálat időpontja (dátum) 2016.08.17.	Vizsgálat ideje (óra) 9:04	Vizsgálatot végző dolgozó neve Hatvani István		Utcanév Kossuth út	Vizsgála iránya 1	Szakasz hossza a cso elejétől, végétől [m] 28,42
Profiltípus kör	Profilmagasság [mm] 300	Profilszélesség [mm] 300	Befolyó csomópontok elnevezése A-Fotér-Muv.kp.1	Lefolyó csomópontok elnevezése A-Fotér-Muv.kp.2	Város Újfehértó		Megmérve 1,58
Cso anyaga beton	Kamera KS135	Berendezések (jármű) NHH096	Kezdo magasság 0,00	Végmagasság 0,45			Csovezeték típus Szakasz

Lejtés [%]

